

SERIE IA

2-125 HP @
1750 y 3450 RPM



¡IMPORTANTE! - Lea todas las indicaciones en este manual antes de operar o dar mantenimiento a la bomba.

Antes de la instalación, lea atentamente las siguientes instrucciones. El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad podría causar lesiones corporales graves, la muerte y/o daños materiales. Cada producto Barmesa se examina cuidadosamente para asegurar un rendimiento adecuado. Siga estas instrucciones para evitar problemas de funcionamiento potenciales, y asegurar así años de servicio sin problemas.

⚠ PELIGRO Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, PROVOCARÁ lesiones graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, PUEDE producir lesiones graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, PUEDE provocar lesiones leves o moderadas.

¡IMPORTANTE! - Barnes de México, S.A. de C.V. no es responsable de las pérdidas, lesiones o muerte como consecuencia de no observar estas precauciones de seguridad, mal uso o abuso de las bombas o equipos.

TODOS LOS PRODUCTOS DEVUELTOS DEBEN LIMPIARSE, DESINFECTARSE O DESCONTAMINARSE ANTES DEL EMBARQUE, PARA ASEGURAR QUE NADIE SERÁ EXPUESTO A RIESGOS PARA LA SALUD DURANTE EL MANEJO DE DICHO MATERIAL. TODAS LAS LEYES Y REGLAMENTOS ATRIBUIBLES SE APLICARÁN.

⚠ ADVERTENCIA Las conexiones de instalación, cableado y de unión deben estar en conformidad con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos estatales y locales aplicables. Los requisitos pueden variar dependiendo del uso y ubicación.

⚠ ADVERTENCIA La instalación y servicio deberá ser realizado por personal calificado.

⚠ PELIGRO Manténgase alejado de las aberturas de succión y descarga. No introduzca los dedos en la bomba con la alimentación conectada; el cortador y/o impulsor giratorio pueden causar lesiones graves.

⚠ PELIGRO Siempre use protección para los ojos cuando trabaje con bombas. No use ropa suelta que pueda enredarse en las piezas móviles.

⚠ PELIGRO Las bombas acumulan calor y presión durante la operación. Permita que la bomba se enfríe antes de manipular o dar servicio a esta o a cualquier accesorio asociado con la bomba.

⚠ ADVERTENCIA No utilice para bombear agua arriba de 71 °C. No exceda las recomendaciones del fabricante sobre el rendimiento máximo de la bomba, o de lo contrario, causará que el motor se sobrecargue.

⚠ PELIGRO Esta bomba no está diseñada para su uso en piscinas o instalaciones de agua donde haya contacto humano con el líquido bombeado.

⚠ PELIGRO Riesgo de descarga eléctrica. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte siempre la bomba de la fuente de energía antes de manipular cualquier aspecto del sistema de bombeo. Corte la fuente de poder y etiquete.

⚠ PELIGRO No levante, transporte o cuelgue la bomba por los cables eléctricos. El daño a los cables eléctricos puede provocar choque, quemaduras o la muerte. Nunca manipule los cables de alimentación conectados con las manos mojadas. Utilice un dispositivo de elevación apropiado.

⚠ PELIGRO Una falla en la conexión permanente a tierra de la bomba, motor y/o controles antes de conectarla a la corriente eléctrica puede provocar una electrocución, quemaduras o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA Si enciende el motor, nunca opere en un área cerrada, para evitar la acumulación de gases. Nunca opere cerca de un edificio donde los gases puedan filtrarse en su interior. Nunca opere en un pozo o cuenca sin hacer una adecuada ventilación.

⚠ ADVERTENCIA No respire los gases emitidos por la motobomba, ya que son mortalmente venenosos.

⚠ ADVERTENCIA Nunca agregue combustible al tanque mientras el motor esté en funcionamiento. No fume ni encienda fuego mientras agrega combustible al tanque.

⚠ ADVERTENCIA Lea cuidadosamente los manuales de instrucciones suministrados por el fabricante del motor antes de intentar ensamblar, operar o realizar el mantenimiento del motor o de cualquier parte.

¡IMPORTANTE! - Antes de la instalación, registre el número de modelo, serie, amperios, voltaje, fase y potencia que aparecen en la placa de la bomba para futuras referencias. También registre el voltaje y lecturas de corriente en el arranque:

Modelo monofásico	
A (amperios):	V (voltios):
Modelos trifásicos	
A L1-2:	V L1-2:
A L2-3:	V L2-3:
A L3-1:	V L3-1:

Modelo: _____

Serie: _____

Fases: _____ HP: _____

SUCCIÓN:	1½" - 8" NPT
DESCARGA:	1" - 6" NPT
TEMP. DEL LÍQUIDO:	71 °C (160 °F) máx.
VOLUTA:	Hierro gris ASTM A-48 clase 30.
ACOPLAMIENTO:	Hierro gris ASTM A-48 clase 30.
IMPULSOR:	Hierro gris ASTM A-48 clase 30 o acero inoxidable 304. Cerrado, balanceado dinámicamente.
SELLO:	Mecánico, tipo 01. Cerámica en parte estacionaria, anillo de carbón y sello de exclusión en parte rotatoria. Elastómero de Buna-N y resorte de acero inoxidable.
MANGUITO:	Acero inoxidable.
EMPAQUES:	Forma "O" de Buna-N.
MOTOR:	Motores eléctricos de alta calidad, 1 y 3 fases, 60 Hz, NEMA, con un rango de potencia de 2 a 125 HP, 1750 y 3450 RPM y armazones de 182JM a 405 JM.
TORNILLERÍA:	Acero al carbón.
PINTURA:	Esmalte base agua.

barnes.com.mx

► Al recibir la bomba

Al recibir la bomba, debe inspeccionarla por daños o faltantes. Si el daño ha ocurrido, presente un reclamo inmediatamente con la compañía que entregó la bomba. Si este manual llegara a perderse o dañarse, pregunte a su distribuidor más cercano por otra copia.

► Almacenamiento

Cualquier producto que se almacena por un período mayor de seis (6) meses a partir de la fecha de compra deberá ser sometido a pruebas antes de la instalación, las cuales consisten en comprobar que el impulsor no esté obstruido y que gire libremente, así como pruebas de funcionamiento al motor.

En cualquier tiempo que exceda los 6 meses, pero no más de 24, las unidades deberán estar almacenadas en un área controlada, donde no se pongan en contacto con la lluvia, el polvo, etc., y que la temperatura se mantenga entre los 6 ° y 40 °C. Si existe la posibilidad de humedad alta (costas, etc.), toda la unidad deberá ser rociada con líquido antioxidante.

► Estaciones de servicio

Para encontrar el taller de servicio autorizado BARMESA más cercano, favor de contactar directamente con su distribuidor o a la fábrica.

► Instalación

La bomba deberá estar lo más cercano posible al líquido a bombear, con un número mínimo de coples, niples, etc., con la finalidad de reducir la fricción en la succión.

La tubería de succión y descarga deberán de estar perfectamente alineadas en la voluta de la bomba, y soportadas independientemente utilizando soporte o anclas, esto para prevenir esfuerzo excesivo a la voluta.

Las anclas del motor deberán de estar sujetas, sobre una base elevada, de 10 cm aproximadamente, esto para prevenir que el agua acumulada entre al motor.

***Consulte la tabla de fricción en tuberías y sus accesorios para determinar las dimensiones de la tubería de succión y descarga.*

► Succión

Utilizar tubería o manguera reforzada suficientemente robusta para evitar que ésta se colapse por el diferencial de presión atmosférica. Verificar que no existan fugas en todas las juntas.

Una operación satisfactoria dependerá del cálculo de la pérdida por fricción en la succión, considerando límites aceptables. El tamaño mínimo del tubo de succión a utilizar se puede determinar al comparar la NPSH disponible en la succión de la bomba, contra la NPSH requerida por el impulsor, como se ilustra en las curvas de rendimiento.

Por lo general, recomendamos utilizar un diámetro de tubería de 1/2" a 1" mayor a lo que pide la succión de la voluta o cuerpo.

Un colador o cedazo deberá ser instalado en la succión para prevenir la entrada de objetos. El colador deberá tener un área de entrada libre de por lo menos tres veces el diámetro de la tubería. Por lo general se combina una válvula de pie junto con un colador. (Figura 1)

Figura 1 Instalación apropiada.

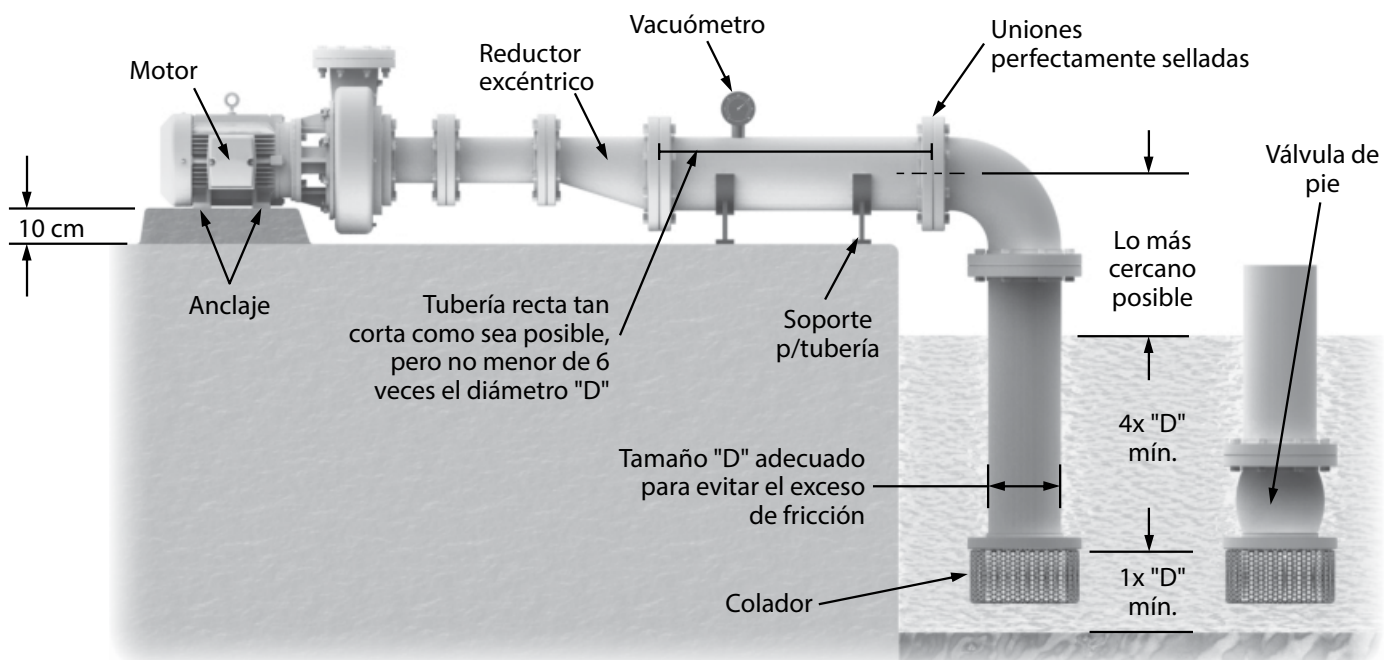


Tabla 1 Fricciones en metros x 100 m de tubería.

LITROS POR MINUTO	DIÁMETRO DE LA TUBERÍA											GALONES POR MINUTO
	1"	1¼"	1½"	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	
30	4.54											8
37	6.86	1.77										10
45	9.62	2.48										12
57	16.2	4	1.53									15
68	20.6	5.22	2.42									18
76	25.1	6.34	2.94									20
95	38.7	9.6	4.48	1.2	0.54							25
113	54.6	13.6	6.26	1.82	0.75							30
151	95	23.5	10.79	3.1	1.28							40
170	119	29.4	13.45	3.85	1.6							45
189	146	36	16.4	4.67	1.94	0.66						50
208		43.2	19.7	5.51	2.33	0.79						55
227		51	23.2	6.59	2.72	0.92						60
246		59.6	27.1	7.7	3.17	1.07						65
265		68.8	31.3	8.86	3.63	1.22						70
284		78.7	35.8	10.15	4.14	1.39						75
303		89.2	40.5	11.4	4.66	1.57						80
322		100	45.6	12.6	5.27	1.77						85
360		125	56.5	15.8	6.49	2.18	0.57					95
378		138	62.2	17.4	7.11	2.39	0.62					100
416			75.25	21.05	8.55	2.88	0.75					110
454			88.3	24.7	10	3.37	0.88					120
530			119	33.2	13.5	4.51	1.17	0.38				140
568			137.5	38.1	15.45	5.16	1.33	0.43				150
605			156	43	17.4	5.81	1.49	0.48				160
643				48.55	19.65	6.54	1.67	0.54				170
681				54.1	21.9	7.28	1.86	0.6				180
757				66.3	26.7	8.9	2.27	0.73	0.3			200
833				80	32.2	10.07	2.72	0.87	0.35			220
908				95	38.1	12.6	3.21	1.03	0.41			240
984				111	44.5	14.7	3.74	1.2	0.48			260
1060				128	51.3	16.9	4.3	1.38	0.56			280
1135				146	58.5	19.2	4.89	1.58	0.63			300
1324					79.2	26.1	6.55	2.11	0.85			350
1514					103	33.9	8.47	2.72	1.09	0.27		400
1892						52.5	13	4.16	1.66	0.42		500
2082						63.2	15.7	4.94	2	0.5		550
2271						74.8	18.6	5.88	2.34	0.59	0.19	600
2649						101	25	7.93	3.13	0.79	0.25	700
2838							28.7	9.07	3.59	0.91	0.29	750
3028							32.4	10.22	4.04	1.02	0.32	800
3217							36.6	11.56	4.5	1.13	0.36	850
3406							40.8	12.9	5.05	1.27	0.41	900
3595							45.5	14.35	5.61	1.42	0.45	950
3785							50.2	15.8	6.17	1.56	0.5	1000
4163								19.15	7.41	1.87	0.6	1100
4542								22.5	8.76	2.2	0.7	1200
4920								26.45	10.2	2.56	0.81	1300

NOTA: Las cifras en esta tabla se refieren a las fricciones de agua en tubos y mangueras limpios y de paredes lisas. Para tubería y mangueras usadas y/o de paredes rugosas, aumente las cifras de 50% a 100%.

Tabla 2 Longitudes equivalentes en metros de tubo recto de válvulas y conexiones para el cálculo de fricciones.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO EN PULGADAS								
		1"	1¼"	1½"	2"	2½"	3"	4"	5"	6"
	CODO ESTÁNDAR 90°	0.84	1.07	1.22	1.68	1.98	2.44	3.35	4.12	4.88
	CODO 90° RADIO MEDIO	0.69	0.92	1.07	1.37	1.68	2.14	2.75	3.51	4.27
	CODO 90° RADIO LARGO	0.54	0.69	0.84	1.07	1.37	1.6	2.14	2.75	3.36
	CODO ESTÁNDAR 45°	0.38	0.54	0.61	0.77	0.92	1.15	1.53	1.83	2.29
	TEE ESTÁNDAR	1.68	2.29	2.75	3.36	4.28	5.19	6.71	8.23	10.06
	VÁLVULA EN ÁNGULO ABIERTA	3.97	5.49	6.71	8.23	10.67	12.2	16.77	21.34	25.91
	VÁLVULA DE GLOBO ABIERTA	7.93	10.67	12.96	16.77	21.34	24.39	35.06	42.68	48.76
	VÁLVULA DE COMPUERTA ABIERTA	0.19	0.25	0.29	0.38	0.43	0.54	0.69	0.84	1.07
	INCREMENTO EN DIÁMETRO	1.21	1.52	1.82	2.74	3.35	4.26	6.09	7.92	10.05
	REDUCTORES	0.304	0.304	0.304	0.609	0.609	0.901	1.21	1.21	2.13
	VÁLVULA DE PIE	0.91	1.21	1.52	2.13	2.74	3.35	4.87	6.4	7.92

Figura 2 Instalación incorrecta.

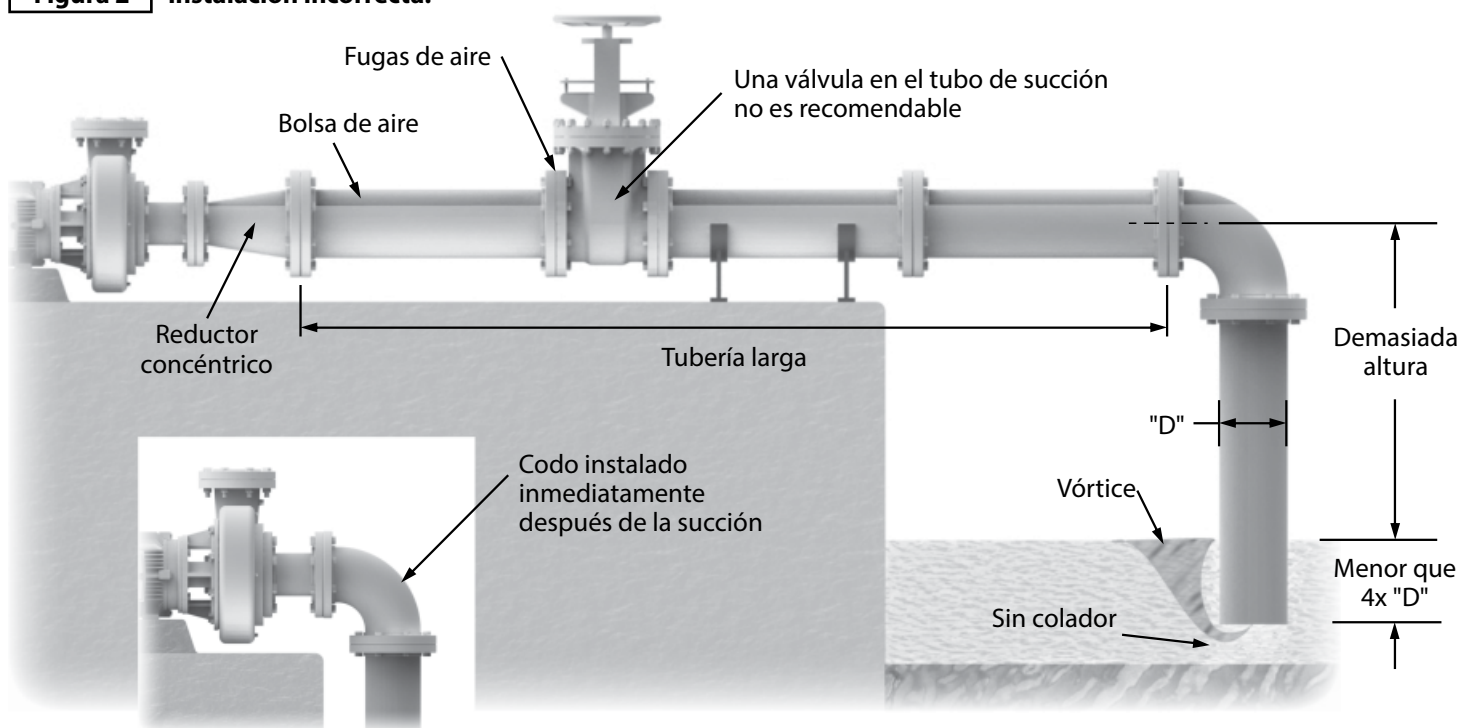


Figura 3 Inclinación

Altura de succión - la tubería de succión deberá tener una inclinación de 1 cm por cada metro de succión. Nunca exceder los 5 metros de succión considerando la fricción. (Figura 3)


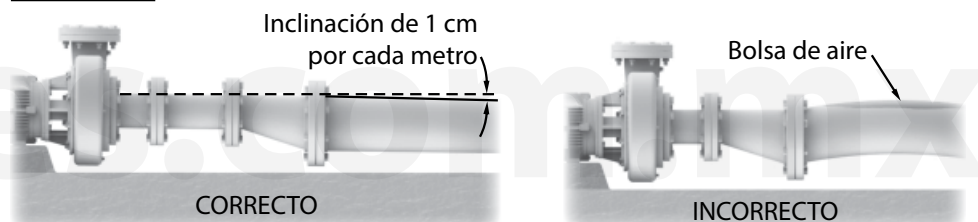


Figura 4 Succión positiva

Succión ahogada o positiva - Una válvula de compuerta se instala en la tubería de succión para darle servicio a la bomba (Figura 4). La voluta o cuerpo cuenta con tapones, y éstos se deben remover para permitir que salga el aire atrapado.

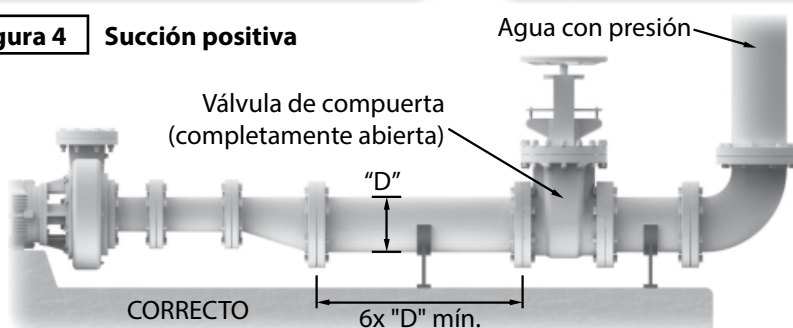

► Tubería de descarga

Utilizar tubería o manguera reforzada lo suficientemente robusta como para evitar que se destruya debido a la presión máxima de trabajo.

Debido al costo de energía o BHP necesario para vencer la fricción generada por utilizar un diámetro de tubería pequeño, comúnmente se utiliza para la descarga un diámetro mayor de tubería al requerido por la voluta o el cuerpo.

Figura 5 Succión positiva

Una válvula de retención en la succión no es recomendable, de no ser requerida lo mejor es instalarla en el tubo de descarga


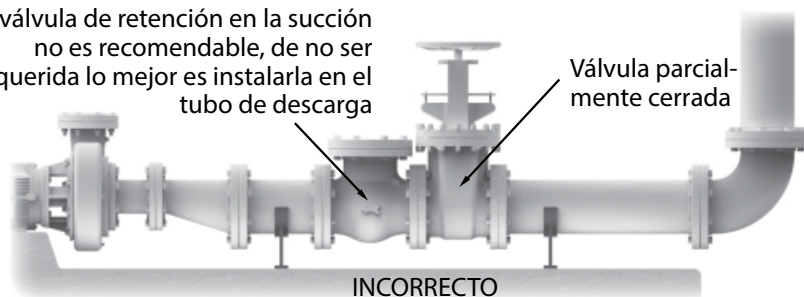


Figura 6 Tubería de descarga

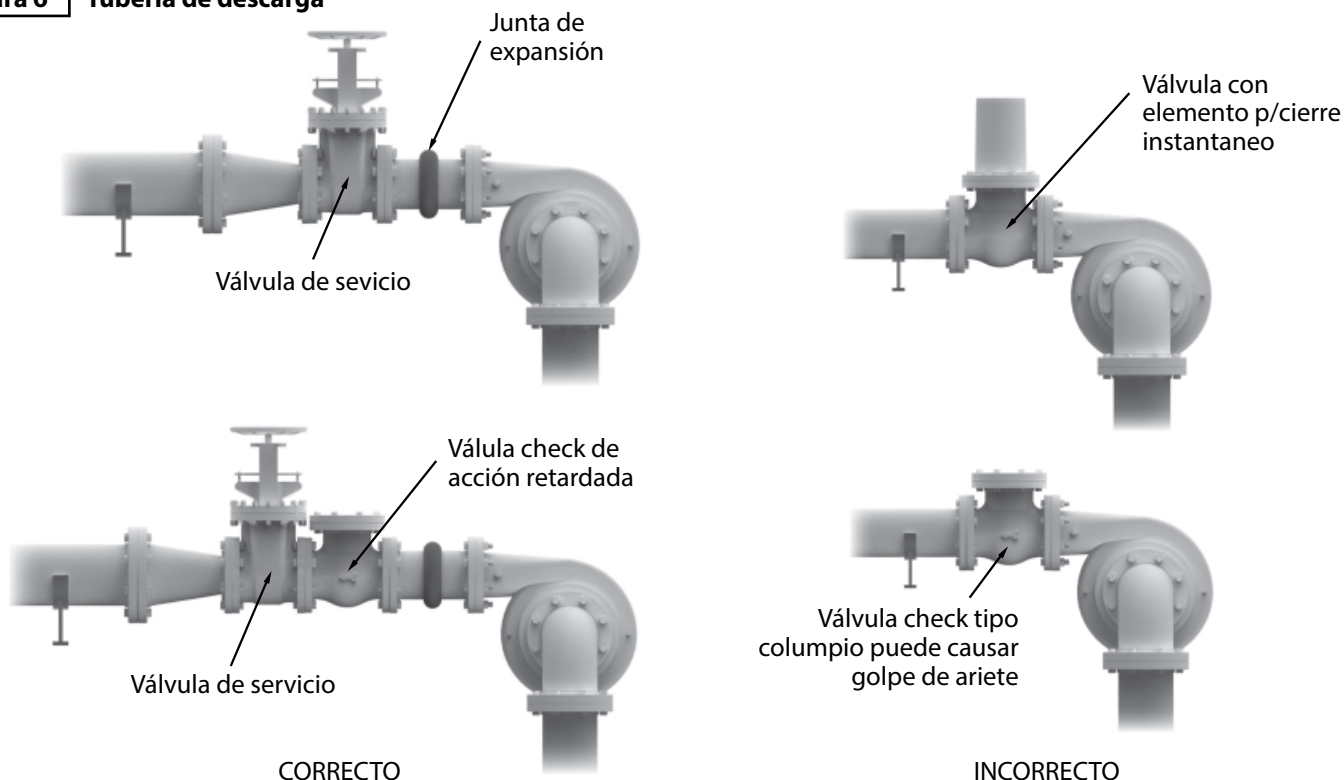


Para determinar el tamaño óptimo de tubería, compare el costo total de operación del equipo (costo de la bomba, equipo de control, tubería, y consumo de energía). Al aumentar el diámetro de descarga razonablemente, se reduce el BHP requerido, ya que baja la fricción. Realice diferentes comprobaciones utilizando varios diámetros de tubería hasta encontrar el que más le convenga.

La tubería, válvulas, niples, etc. deberán estar perfectamente alineados con los orificios de succión y descarga de la voluta o cuerpo, y soportadas independientemente para evitar esfuerzo excesivo a la voluta de la bomba. De ser necesario, instale juntas expansivas para proteger la bomba de fuerzas excesivas ya sean térmicas o de presión.

► Arranque

1. **Revise fases y voltaje** - Revise la placa de información verificando el voltaje y las fases en la cual deberá ser conectado el motor.

2. **Revise la Rotación** - Una rotación incorrecta produce baja eficiencia de la bomba, reduciendo la vida del motor y, por consecuencia, de la bomba misma. Verifique la rotación en unidades de tres fases aplicando energía eléctrica momentáneamente y observe el "retroceso".

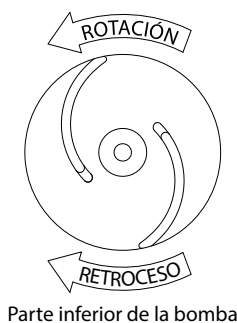

El retroceso debe ser siempre en sentido contrario a las manecillas del reloj, visto desde el motor, o contrario a la rotación del impulsor, la cual a su vez deberá ser contraria al sentido de giro de las manecillas del reloj, visto desde la base de la bomba.

3. **Placa de Identificación** - Para referencia futura registre la información que aparece en la placa de la bomba en el área al final de la página 1 de este manual.

4. **Cebado** - Toda bomba centrífuga deberá estar cebada (la tubería de succión y el cuerpo deben estar llenos de líquido) antes de ponerse en operación.

Instale una válvula de pie en la succión y llene de líquido por la parte superior del cuerpo. Por lo general algo de aire queda atrapado dentro del cuerpo, pero debe sacarlo removiendo el tapón superior del cuerpo hasta que el líquido brote. Coloque nuevamente el tapón utilizando sellador.



¡IMPORTANTE! - No opere la bomba si no ha sido cebada. El funcionamiento en seco puede dañar el sello.

► Arranque

Al poner en marcha por primera vez su equipo revise que la válvula en la descarga esté 90% cerrada. Abra gradualmente la válvula hasta que el motor trabaje a plena carga (amperaje de placa). Nunca permita que el amperaje consumido por la bomba sobrepase el máximo permitido por el motor.

► Sello mecánico

Los sellos mecánicos instalados en las bombas son lubricados por agua, por lo tanto la bomba no deberá ser operada en seco. Encontrará el sello adecuado para cada uso y líquido a bombear, consúltelo con su distribuidor BARMESA para mayor información.

► Estopero*

Si la bomba cuenta con empaque grafitado (estopero) considere lo siguiente:

✓ Al poner en operación el equipo, el líquido saldrá goteando del estopero; en caso de que esto no suceda, afloje las tuercas del estopero hasta que se presente este goteo.

✓ Después de algunos minutos de operación, apriete gradualmente las tuercas hasta que el goteo disminuya pero no cese.

✓ Una vez la bomba haya operado por un periodo razonable, y el gotero no ha disminuido a "algunas gotas por minuto", es necesario volver a apretar las tuercas del estopero. Si al apretar las tuercas no se logra el goteo requerido, será necesario cambiar los anillos del empaque grafitado.

► Bastidor*

Todas las bombas salen de fábrica con los baleros lubricados. Es muy importante que no le falte aceite al depósito del bastidor. (Utilizar aceite DTE 26). Cambie el aceite cada 1,000 horas de operación, considerando una operación diaria de 8 horas.

Es importante no sobrellenar el depósito de aceite, ya que causaría un aumento de presión por calentamiento, afectando a los baleros y retenes. En condiciones normales de operación, la temperatura del bastidor se incrementaría 50 °C sobre la temperatura ambiente.

► Cople flexible*

Todas las bombas operadas por medio de cople flexible, o bien mediante poleas y bandas, deberán de estar perfectamente alineadas para asegurar una operación sin problemas. En ningún caso se presentarán problemas con los coples flexibles si la alineación bomba-motor es correcta. Todas las bombas salen de fábrica cumpliendo esta condición.

***Para bombas BARMESA de transmisión universal.**



¡IMPORTANTE! - Siempre desconecte la bomba antes de aplicar mantenimiento, servicio o reparación para evitar descargas eléctricas.

► Mantenimiento

Cuerpo e Impulsor - Todas las partes de la bomba son removibles al quitar tuercas y tornillos. Para el mantenimiento del cuerpo, desconecte la tubería de succión y descarga, y saque el cuerpo del acoplamiento intermedio. Para el mantenimiento del impulsor no es necesario remover la tubería de succión o descarga, simplemente remueva las tuercas del cuerpo; esto dejará al descubierto el impulsor. Examine y reemplace si muestra desgaste o deterioro.

Cuando el impulsor requiera reemplazo, remueva el tornillo de la flecha, y utilizando un extractor, remueva el impulsor teniendo cuidado de no maltratar el cuñero de la flecha.

Sello mecánico - Para examinar o reemplazar el sello de la flecha, retire el cuerpo y el impulsor. Si alguna parte muestra desgaste o deterioro, reemplace ambas piezas (asiento estacionario y porción rotatoria). Las partes rotatorias del sello pudieran estar pegadas a la flecha, esto sucede cuando el sello ha estado ensamblado por un largo tiempo.

Si el sello mecánico no fuga y hay necesidad de abrir la bomba para su inspección o limpieza, NO remueva el sello, solamente retire el resorte si el impulsor tuviera que ser removido. Una vez que un sello ha estado en operación es muy difícil que al quitarlo y volver a ensamblar éste no presente fugas.

► Desensamble

Sello mecánico - Realice los pasos anteriores. Retire la porción rotatoria. Puede ser necesario remover el acoplamiento intermedio para remover el asiento estacionario. Para esto, quite las tuercas y arandelas que unen al acoplamiento con el motor. Al retirar el acoplamiento, el asiento estacionario avanzará hacia el frente sobre la flecha y el manguito. Si el asiento no cede por sí solo, empújelo desde la parte trasera del acoplamiento.



Maneje las piezas del sello con extremo cuidado. NO DAÑE las superficies pulidas.

► Ensamble

Sello mecánico - Identifique con especial atención todas las partes de las figuras 7 y 8. El anillo (6) y el asiento (1) están pulidos perfectamente, por lo que se deberá tener cuidado de no rayar ni ensuciar. La limpieza durante el proceso de ensamble es de suma importancia.



¡IMPORTANTE! - Todas las partes deben estar limpias antes de volver a montar.

1. Instale el acoplamiento intermedio si éste fue removido. Asegúrese de que la flecha y las cavidades donde irán los asientos estén limpios. El manguito en la flecha no deberá tener filo, sino un radio de aproximadamente 1/32". Es recomendable que pule levemente el área de la flecha. Si la flecha y el radio están perfectamente pulidos, el sello podrá ser instalado en forma relativamente fácil.

2. Instale el conjunto del asiento (1 y 2) en la parte interior del acoplamiento intermedio, usando agua en las partes de hule. Este ensamble deberá de hacerse únicamente de forma manual, es decir, sin el empleo de algún instrumento.

3. Instale la porción rotativa del sello sin el resorte. Lubrique la flecha y la parte interior del sello con tres o cuatro gotas de agua. Con las manos secas y limpias, inserte la porción rotativa hacia la flecha, deslizándola hasta que tope con el asiento estacionario. Una vez que el sello esté en su posición, inserte el resorte (5).

4. Coloque el impulsor y las arandelas; apriete el tornillo hexagonal.

► Mantenimiento

Cople flexible - Las bombas de tipo universal utilizan generalmente dos tipos diferentes de coples flexibles: el tipo "Lovejoy", con araña de hule, y el "Steelflex" tipo "F", con rejillas de amortiguamiento.

El primer cople mencionado no requiere de lubricación, el segundo sí lo requiere por lo menos cada doce meses. Si éste último tipo de cople es expuesto a una humedad excesiva, temperaturas extremas, aplicaciones de cargas bruscas, etc., debe ser lubricado con mayor frecuencia. Para mayor información sobre el tipo de lubricante consulte a su distribuidor autorizado.

Figura 7 Sello mecánico - Vista seccional.

- 1 - Asiento cerámico
- 2 - Copa de asiento Buna-N
- 3 - Retén de acero inox.
- 4 - Banda de acero inox.
- 5 - Resorte de acero inox.
- 6 - Anillo de carbón
- 7 - Elastómero Buna-N
- 8 - Arandela de acero inox.


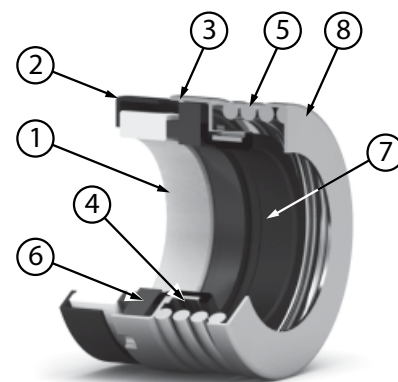


Figura 8 Sello mecánico - Ensamble.

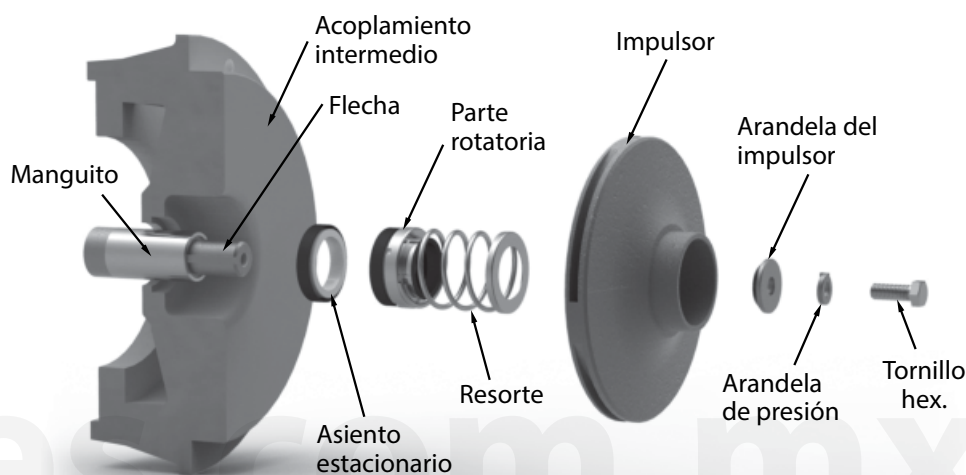

► Cople flexible

Tipo "Lovejoy" - Para remover, sólo afloje los tornillos opresores de la maza. Para instalar nuevamente, alinee las flechas y apriete los tornillos opresores. Se debe tomar en cuenta un claro de 1/16" (1.574 mm) entre quijadas. Como ya se mencionó anteriormente, un buen alineamiento es esencial para el óptimo funcionamiento del equipo.

Tipo "Steelflex" - Identifique las partes en la Figura 10. El punto más relevante en el ensamble de un cople de éste tipo es el claro que se debe dejar entre las mazas; para determinarlo consulte la Tabla 1.

► Desensamble Cople flexible

¶ Separe las cubiertas de los coples, quitando las tuercas y los tornillos. Asegúrese de no dañar la junta ni los sellos.

¶ Para retirar la rejilla, utilice una barra redonda o un desarmador que ajuste en las curvas de la rejilla.


¶ Inserte la herramienta por el extremo abierto de la rejilla hacia el extremo curvo, haga palanca hacia afuera gradualmente. Alterne éste procedimiento en cada lado del diente hasta dejar fuera la mitad de la rejilla.

¶ Repita la operación en cada diente hasta que quede libre la rejilla.

¶ Si necesita remover las mazas, afloje los tornillos opresores si el modelo cuenta con ellos.

► Ensamble Cople flexible

¶ Si removió las mazas, ajuste las cuñas de las flechas.

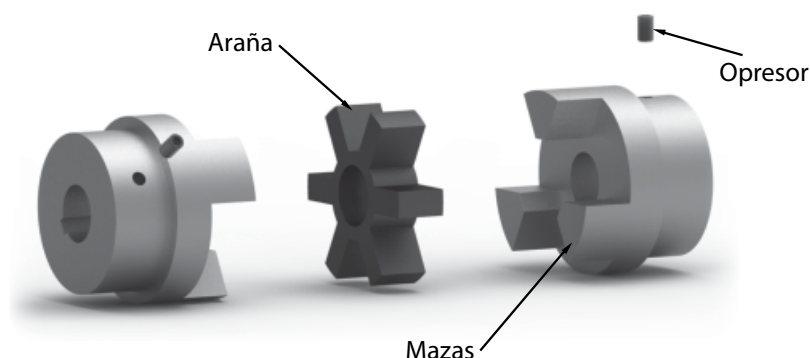Figura 9 Cople "Lovejoy".

• Monte las cubiertas con los sellos (ligeramente engrasados) sobre las flechas.

• Monte las mazas en las flechas, dejando las caras al ras de los extremos de las flechas.

• Apriete los tornillos opresores si el modelo cuenta con ellos.

• Determine el claro requerido utilizando la *Tabla 1*. Usando una barra espaciadora con el espesor obtenido, vaya insertando entre las mazas a la misma profundidad y a intervalos de 90°.

• Utilice un calibrador de hojas para medir la separación entre la barra espaciadora y la cara de la maza. La diferencia existente entre máximo y mínimo no deberá exceder el límite angular especificado.

• Revise que el alineamiento bomba-motor sea correcto, descansando un objeto recto a escuadra (regla) en el canto, a intervalos de 90°. Verifique el claro con un calibrador de hojas.

• Proceda a apretar las anclas y revise nuevamente la alineación y el claro; de ser necesario, repita el proceso desde el principio hasta que obtenga una alineación adecuada.

• Inserte la junta por el claro entre las mazas y descánsela sobre cualquiera de las cubiertas. Lubrique las ranuras y el claro con la mayor cantidad de grasa que sea posible.


• Para insertar la rejilla, tome en cuenta que sus segmentos son radiales. Para extenderla lo menos posible, vaya insertando parcialmente los segmentos utilizando un mazo suave. Una vez que los segmentos estén en su posición, presiónelos hasta el fondo de la rejilla.

La rejilla tiene marcadas las caras interior (INT) y exterior (EXT) para una fácil identificación.

• Rellene con grasa los espacios entre la rejilla y alrededor de la misma. Elimine el excedente.




• Aceite los sellos para deslizarlos sobre las mazas, alinee y ensamble las cubiertas, dejando un desplazamiento de 180° entre los orificios de lubricación.

• Apriete los tornillos de las cubiertas y verifique el correcto ensamble de los sellos.

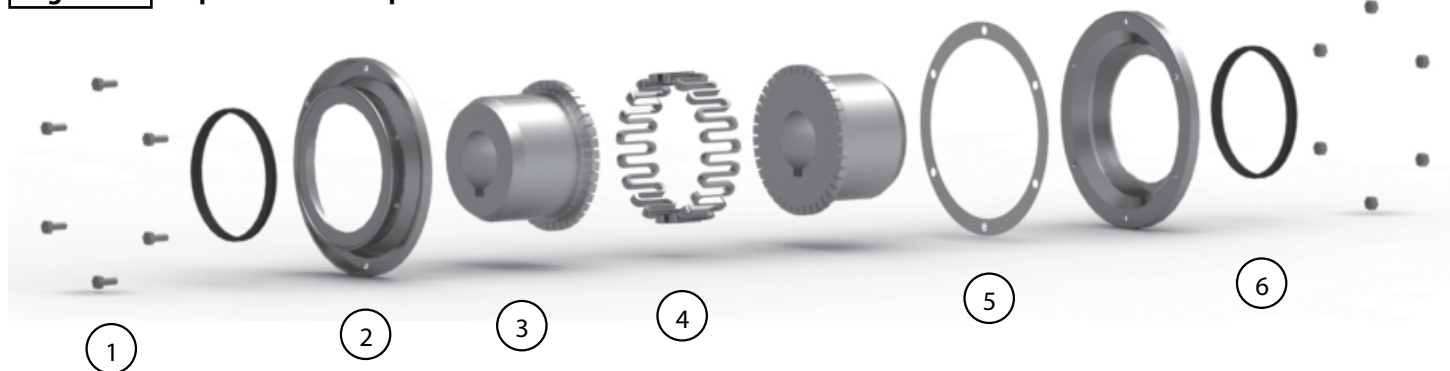Figura 10 Cople "Steelflex" tipo F.

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1 - Tornillos, tuercas y arandelas | 4 - Rejilla |
| 2 - Cubierta | 5 - Junta |
| 3 - Maza | 6 - Sello |


Tabla 3 Datos de instalación del cople

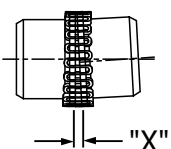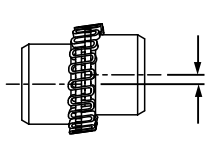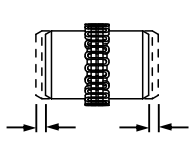TAMAÑO DEL COPLE	CLARO	DESALINEAMIENTO				
						
		ANGULAR MÁXIMO	ANGULAR EN LA INSTALACIÓN	MECÁNICO MÁXIMO PARALELO	PARALELO MÁXIMO RECOMENDABLE EN LA INSTALACIÓN	AXIAL TOTAL
3	1/8"	0.026"	0.005"	0.015"	0.005"	0.156"
4	1/8"	0.028"	0.005"	0.02"	0.007"	0.188"
5	1/8"	0.033"	0.005"	0.02"	0.007"	0.188"
6	1/8"	0.038"	0.005"	0.02"	0.007"	0.188"
7	1/8"	0.045"	0.005"	0.02"	0.007"	0.188"
8	1/8"	0.052"	0.01"	0.03"	0.01"	0.25"
9	1/8"	0.057"	0.01"	0.04"	0.01"	0.25"
10	3/16"	0.063"	0.01"	0.04"	0.01"	0.375"
11	3/16"	0.071"	0.01"	0.04"	0.01"	0.375"
12	3/16"	0.078"	0.012"	0.04"	0.012"	0.375"
13	3/16"	0.091"	0.012"	0.04"	0.012"	0.375"
14	1/4"	0.098"	0.012"	0.045"	0.012"	0.5"
15	1/4"	0.1"	0.012"	0.045"	0.012"	0.5"
16	1/4"	0.1"	0.012"	0.045"	0.012"	0.5"
17	1/4"	0.105"	0.012"	0.045"	0.012"	0.5"
18	1/4"	0.125"	0.012"	0.045"	0.012"	0.5"

NOTAS 1: "X" es la diferencia de las medidas del claro tomada en puntos a 180°


2: Los valores de desfase de alineación en la columna pueden ser absorbidos por la articulación entre los dientes del cople y la rejilla. De cualquier forma, se obtendrá un mayor tiempo de vida con un mantenimiento mínimo si los coples son alineados con más precisión.

DIMENSIONES GENERALES MODELO IA1

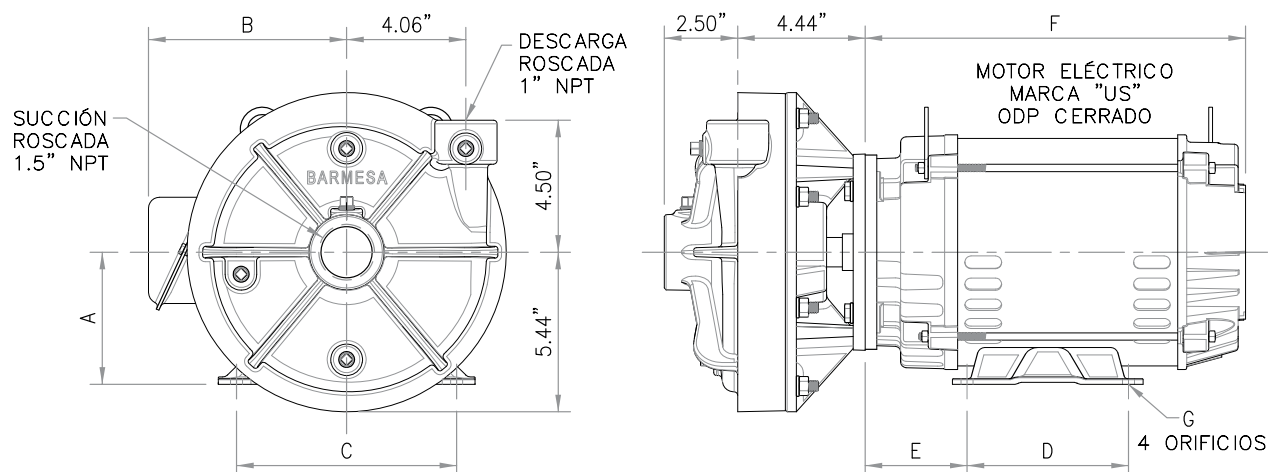


MODELO	HP	RPM	FASES	ARMAZÓN	A	B	C	D	E	F	G
IA1-2-4	2	1735	3	145JM	3.5"	—	5.5"	5"	2.75"	12"	0.34"
IA1-3-2	3	3510	3	182JM	4.5"	6.88"	7.5"	4.5"	3.63"	11.81"	0.41"
IA1-5-2	5	3490	3	184JM				5.5"	4.25"	13.5"	0.41"
IA1-7.5-2	8	3515	3	213JM				5.5"	4.25"	13.5"	0.41"

DIMENSIONES GENERALES MODELO IA1½ Y IA1½H

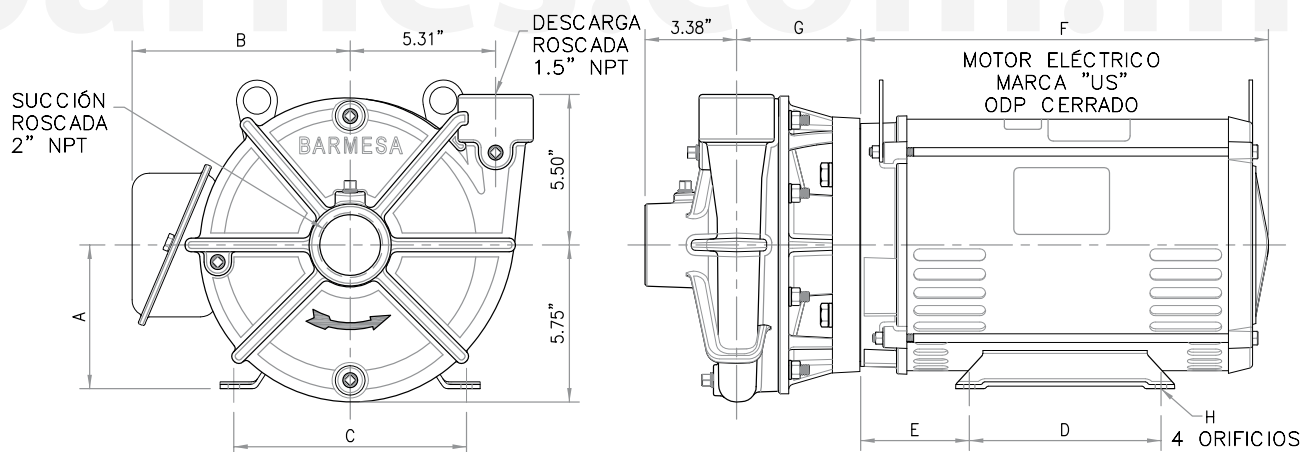


MODELO	HP	RPM	FASES	ARMAZÓN	A	B	C	D	E	F	G	H
IA1½-5-2	5	3490	3	184JM	4.5"	6.88"	7.5"	5.5"	3.63"	11.81"	4.25"	0.41"
IA1½-7.5-2	8	3515	3	213JM	5.25"	7.6"	8.5"	5.5"	4.25"	13.25"	4.25"	
IA1½-10-2	10	3505	3	215JM	6.25"	10"	10"	7"	4.5"	14.75"	4.54"	0.53"
IA1½-15-2	15	3530	3	254JM				8.25"	4.5"	19.06"	4.54"	
IA1½-20-2	20	3525	3	256JM				10"	4.5"	19.65"	4.54"	0.53"
IA1½H-3-4	3	1740	3	182JM	4.5"	6.88"	7.5"	4.5"	3.63"	11.81"	4.25"	0.41"
IA1½H-15-2	15	3530	3	254JM	6.25"	10"	10"	8.25"	4.5"	19.06"	4.54"	0.53"
IA1½H-20-2	20	3525	3	256JM				10"	4.5"	19.65"	4.54"	
IA1½H-25-2	25	3525	3	284JM				9.5"	4.75"	20.5"	5.18"	0.53"
IA1½H-30-2	30	3525	3	286JM	7"	11.75"	11"	11"	4.75"	20.5"	5.18"	

DIMENSIONES GENERALES MODELO IA1½-U

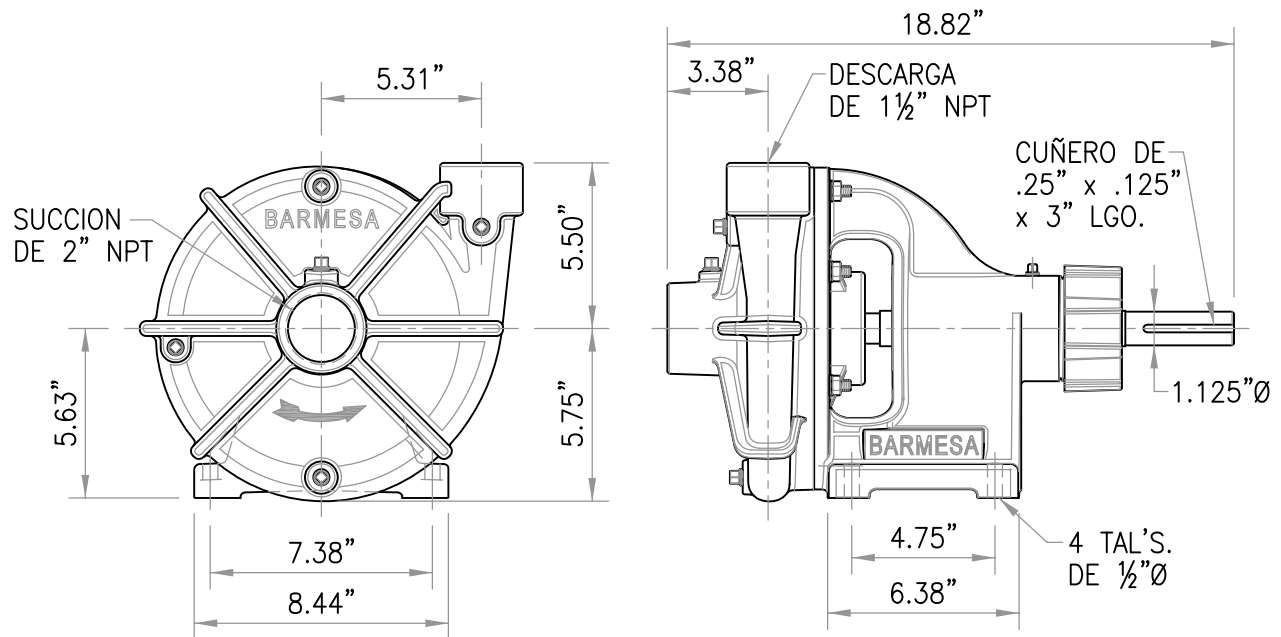


barnes.com.mx

DIMENSIONES GENERALES MODELO IA1½XH

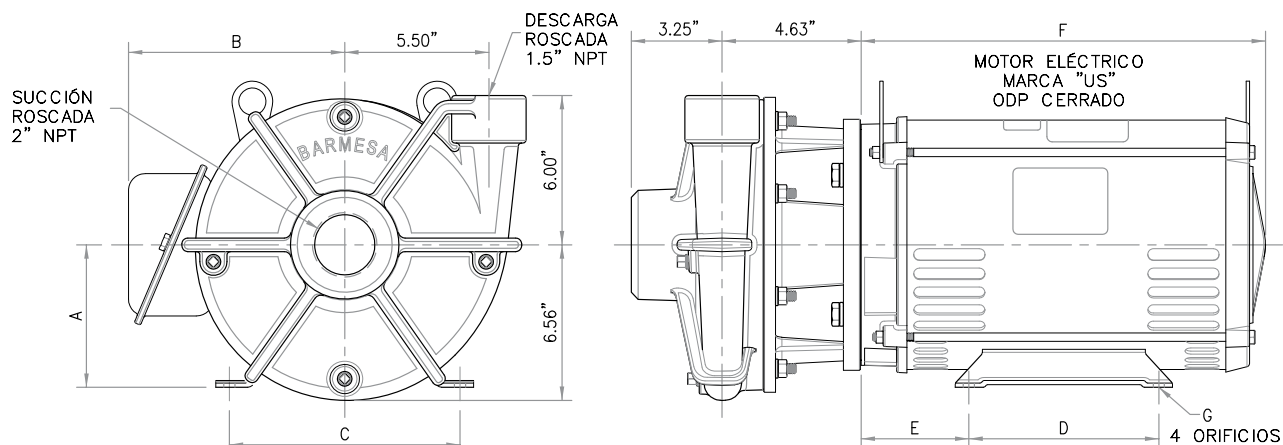


MODELO	HP	RPM	FASES	ARMAZÓN	A	B	C	D	E	F	G
IA1½XH-3-4	3	1750	3	182JM	4.5"	6.88"	7.5"	4.5"	3.63"	11.81"	0.41"
IA1½XH-5-4	5	1730	3	184JM				5.5"			
IA1½XH-15-2	15	3530	3	254JM	6.25"	10"	10"	8.25"	4.5"	19.06"	0.53"
IA1½XH-20-2	20	3525	3	256JM				10"		19.65"	
IA1½XH-25-2	25	3525	3	284JM	7"	11.75"	11"	9.5"	4.75"	20.5"	

DIMENSIONES GENERALES MODELO IA2 Y IA2H

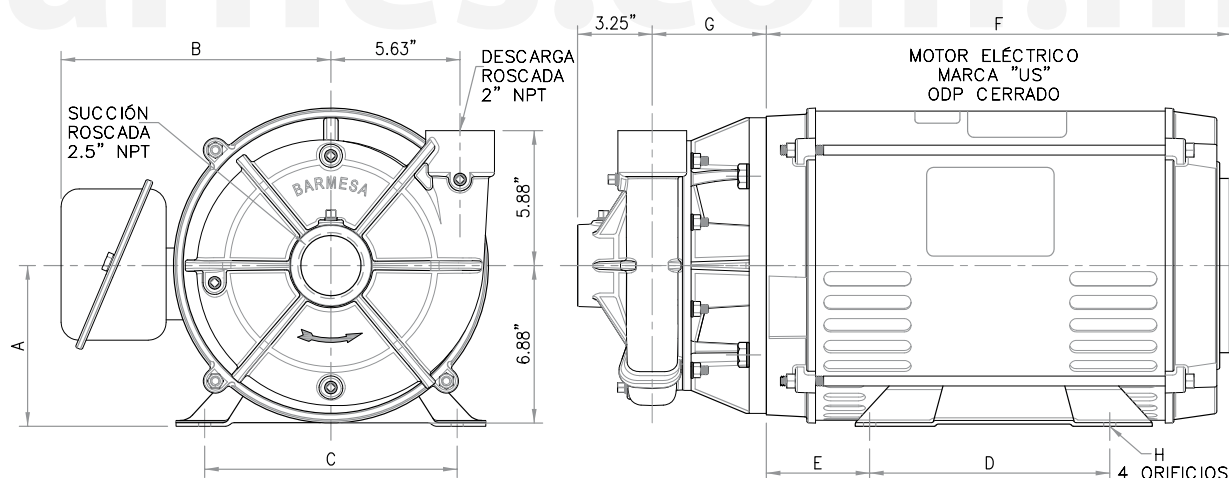


MODELO	HP	RPM	FASES	ARMAZÓN	A	B	C	D	E	F	G	H
IA2-2-4	2	1735	3	145JM	3.5"	6.88"	5.5"	5"	2.75"	12"	4.03"	0.34"
IA2-10-2	10	3505	3	215JM	5.25"	7.6"	8.5"	7"	4.25"	14.75"	4.28"	0.41"
IA2-15-2	15	3530	3	254JM	6.25"	10"	10"	8.25"	4.5"	19.06"	4.03"	
IA2-20-2	20	3525	3	256JM				10"		19.65"		
IA2-25-2	25	3525	3	284JM				9.5"				0.53"
IA2-30-2	30	3525	3	286JM				11"				
IA2H-25-2	25	3525	3	284JM	7"	11.75"	11"	9.5"	4.75"	20.5"	5"	
IA2H-30-2	30	3525	3	286JM				11"				

DIMENSIONES GENERALES MODELO IA2½

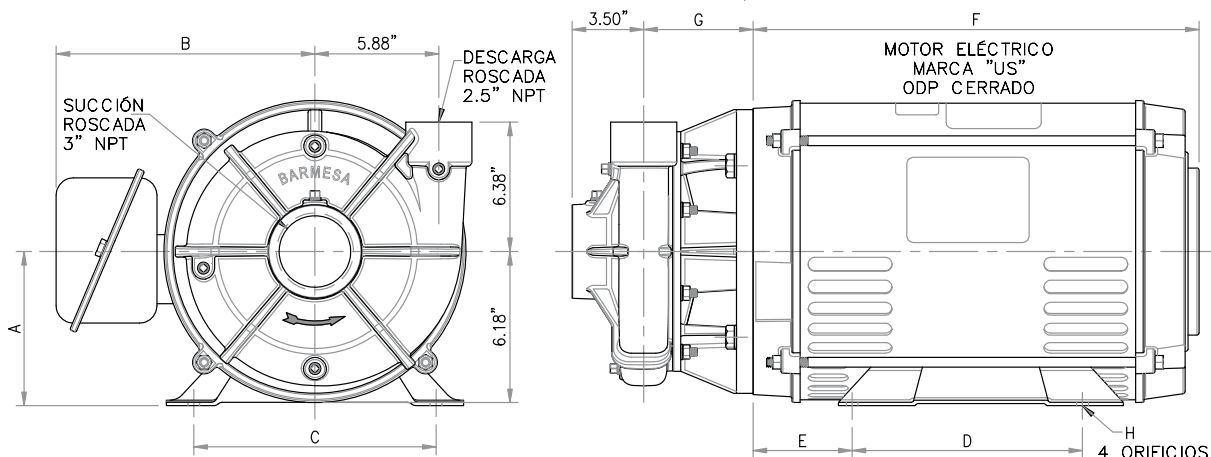


MODELO	HP	RPM	FASES	ARMAZÓN	A	B	C	D	E	F	G	H
IA2½-3-4	3	1740	3	182JM	4.5"	6.88"	7.5"	4.5"	3.63"	11.81"	4.47"	0.41"
IA2½-5-4	5	1730	3	184JM	4.5"	6.88"	7.5"	5.5"	3.63"	11.81"	4.47"	0.41"
IA2½-10-2	10	3505	3	215JM	5.25"	7.6"	8.5"	7"	4.25"	15"	4.72"	0.53"
IA2½-15-2	15	3530	3	254JM	6.25"	10"	10"	8.25"	4.75"	19.31"	5.44"	0.53"
IA2½-20-2	20	3525	3	256JM	6.25"	10"	10"	10"	4.75"	19.31"	5.44"	0.53"
IA2½-25-2	25	3525	3	284JM	7"	11.75"	11"	9.5"	4.75"	20.5"	5.44"	0.53"
IA2½-30-2	30	3525	3	286JM	7"	11.75"	11"	11"	4.75"	20.5"	5.44"	0.53"
IA2½-40-2	40	3530	3	324JM	8"	14.75"	12.5"	10.5"	5.25"	22.25"	5.44"	0.69"

DIMENSIONES GENERALES MODELO IA2½H

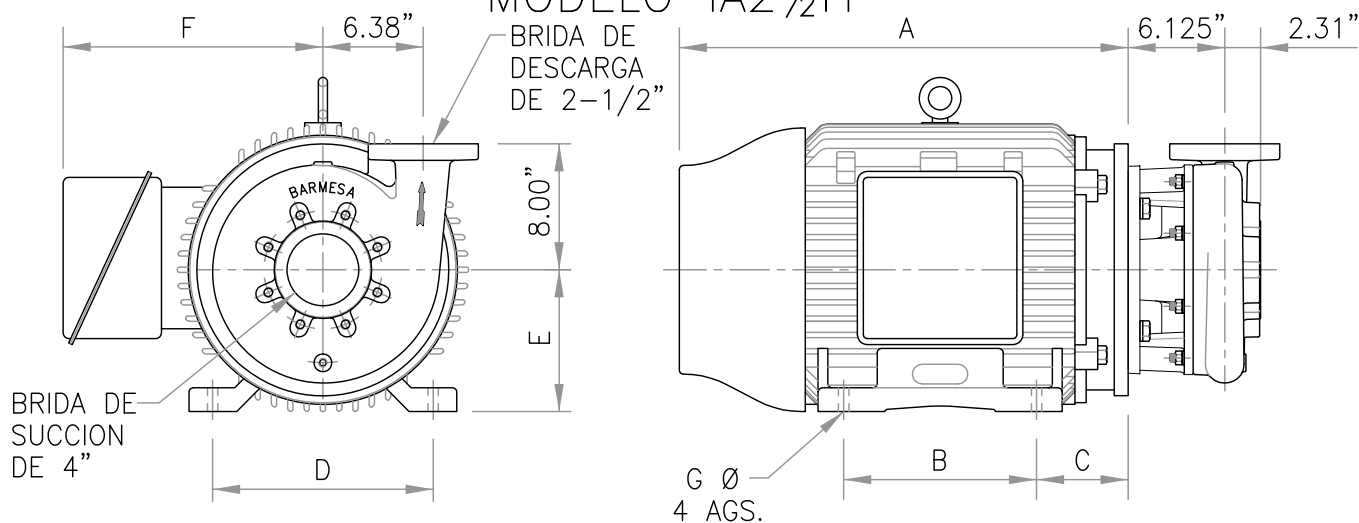


MODELO	HP	RPM	FASES	ARMAZÓN	A	B	C	D	E	F	G
IA2½H-40-2	40	3600	3	324JM	24"	10.5"	5"	12.5"	8"	12"	0.66"
IA2½H-50-2	50	3600	3	326JM	25.52"	12"	5"	12.5"	8"	12"	0.66"
IA2½H-60-2	60	3600	3	364JM	28"	11.25"	5.75"	14"	9"	16.5"	0.66"
IA2½H-75-2	75	3600	3	365JM	29"	12.25"	5.75"	14"	9"	16.5"	0.66"
IA2½H-100-2	100	3600	3	405JM	32"	13.75"	5.75"	16"	10"	17.25"	0.81"

DIMENSIONES GENERALES MODELO IA3 Y IA3H

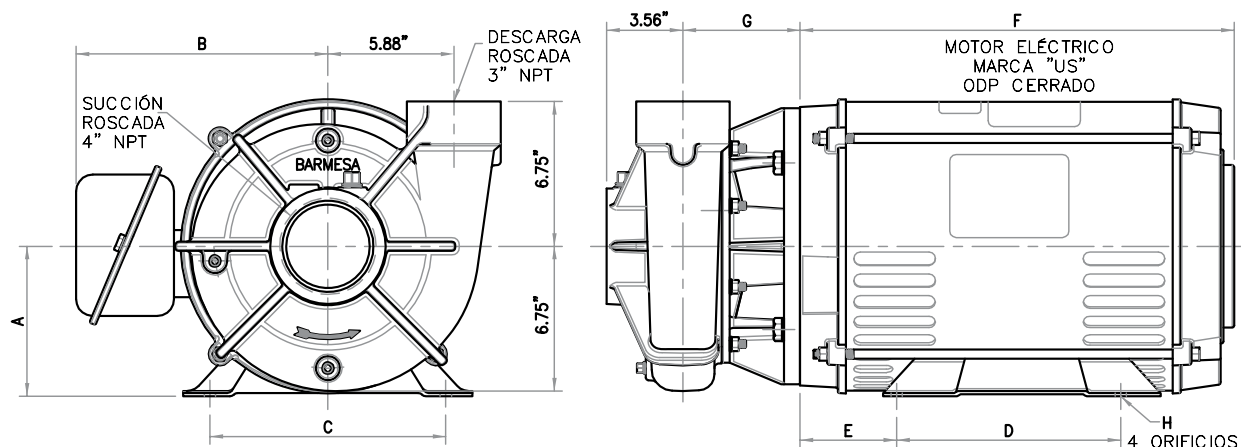


MODELO	HP	RPM	FASES	ARMAZÓN	A	B	C	D	E	F	G	H
IA3-3-4	3	1740	3	182JM	4.5"	6.88"	7.5"	4.5"	3.63"	11.81"	4.53"	0.41"
IA3-5-4	5	1730	3	184JM				5.5"	4.25"	13.5"	4.78"	
IA3-7.5-4	8	1750	3	213JM	5.25"	7.6"	8.5"			19.31"	5.53"	
IA3-15-2	15	3530	3	254JM	6.25"	10"	10"	8.25"		19.94"		0.53"
IA3-20-2	20	3525	3	256JM				10"	4.75"	20.5"		
IA3-25-2	25	3525	3	284JM	7"	11.75"	11"	9.5"				
IA3-30-2	30	3525	3	286JM				11"			5.46"	0.69"
IA3-40-2	40	3530	3	324JM	8"	14.75"	12.5"	10.5"	5.25"	22.25"		
IA3-50-2	50	3530	3	326JM				12"				0.69"
IA3H-30-2	30	3525	3	286JM	7"	11.75"	11"	11"	4.75"	20.5"		0.53"
IA3H-40-2	40	3530	3	324JM	8"	14.75"	12.5"	10.5"	5.25"	22.25"	5.46"	
IA3H-50-2	50	3530	3	326JM				12"				0.69"
IA3H-60-2	60	3565	3	364JM	9"	16.31"	14"	11.25"	5.88"	23"		
IA3H-75-2	75	3565	3	365JM				12.25"		24"		

DIBUJO DIMENSIONAL DE BOMBA IA3-U

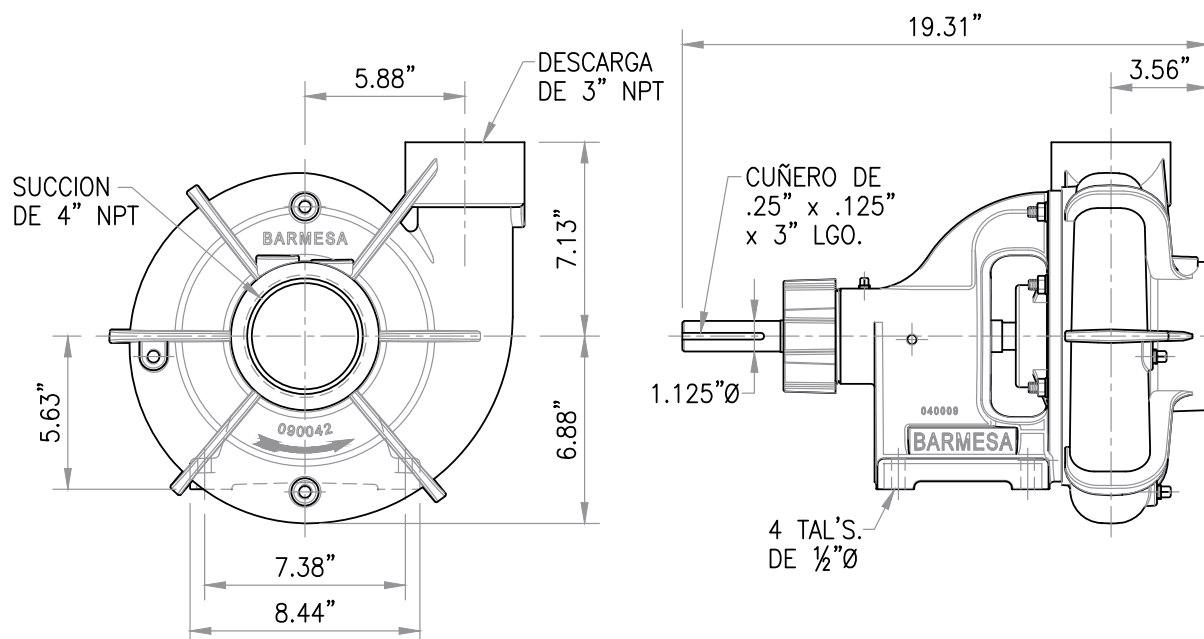


DIMENSIONES GENERALES MODELO IA4

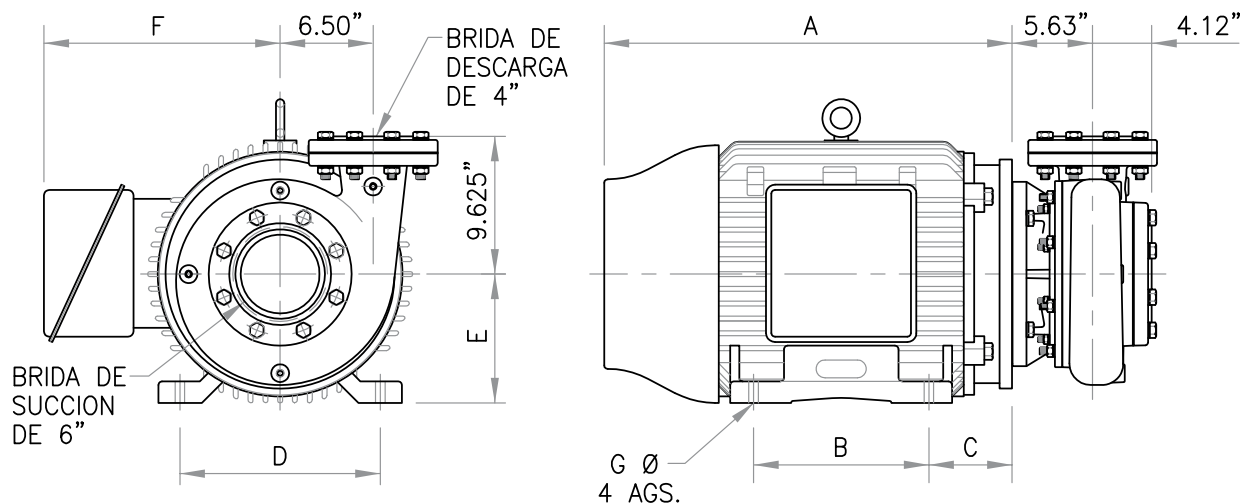

MODELO	HP	RPM	FASES	ARMAZÓN	A	B	C	D	E	F	G
IA4-40-2	40	3530	3	324TSC	24"	10.5"	5"	12.5"	8"	12"	0.66"
IA4-50-2	50	3530	3	326TSC	25.5"	12"		12.5"	8"	12"	0.66"
IA4-60-2	60	3565	3	364TSC	28"	11.25"	5.75"	14"	9"	16.5"	0.66"
IA4-75-2	75	3555	3	365TSC	29"	12.25"		14"	9"	16.5"	0.66"
IA4-100-2	100	3560	3	405TSC	30.5"	13.75"	6.38"	16"	10"	18.75"	0.81"
IA4-125-2	125	3570	3	444TSC	37.75"	14.5"	8.75"	18"	11"		


DIMENSIONES GENERALES MODELO IA6BJM-40-4

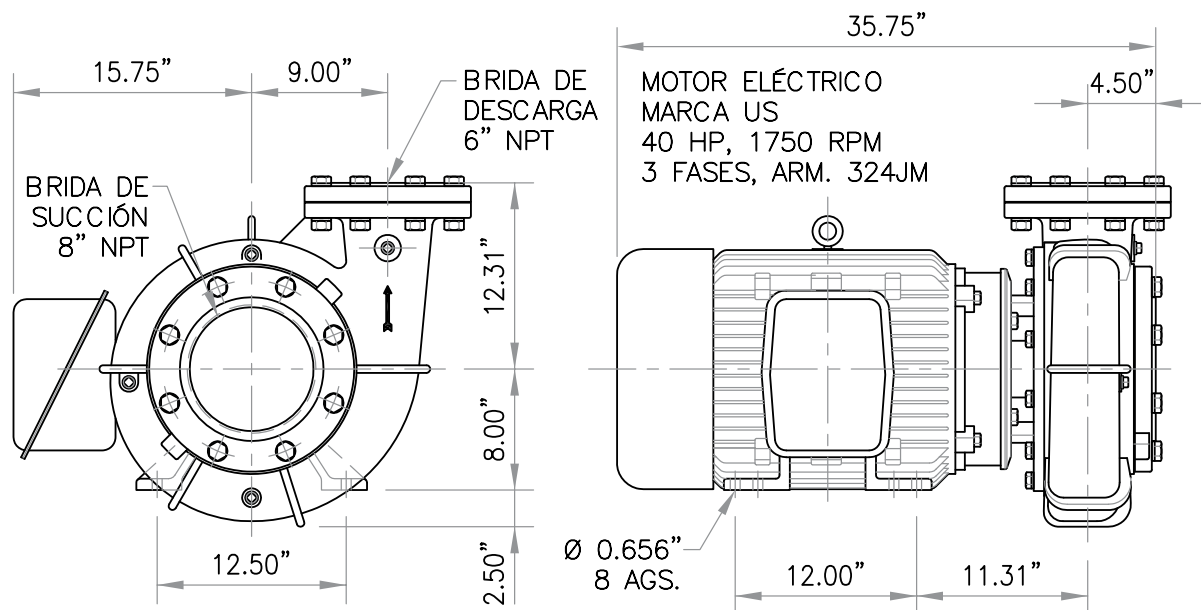

VISTA EXPLOSIONADA DE BOMBA CENTRÍFUGA

MODELOS

- * IA1
- * IA1 ½
- * IA1 ½H
- * IA2
- * IA2H
- * IA2 ½
- * IA3
- * IA3H

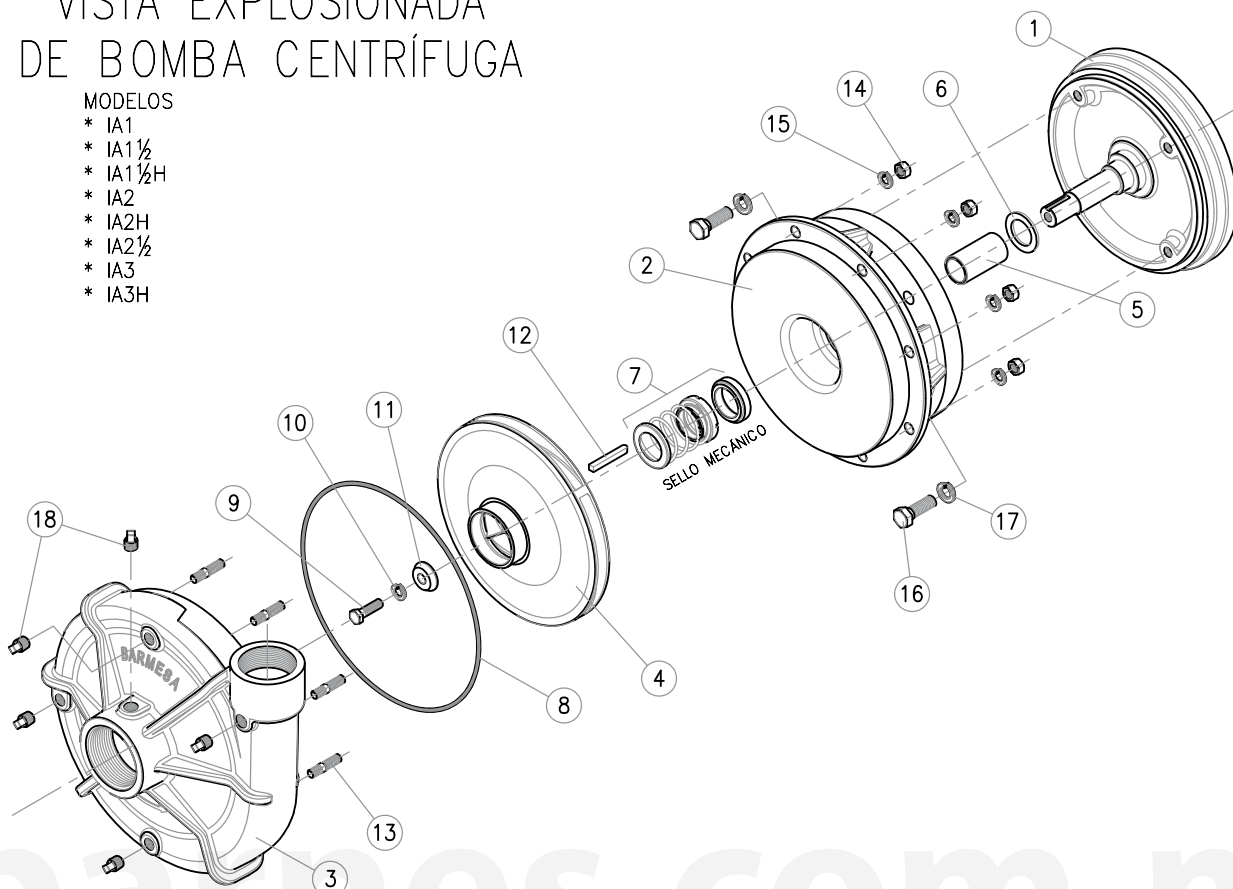

► IA1

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	# PARTE
1	1	MOTOR ELÉCTRICO 200-230/460, ODP	
		2 HP, 1750 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 145TJM	
		3 HP, 3510 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 182TJM	
		5 HP, 3490 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 184TJM	
		7.5 HP, 3515 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 213TJM	
2	1	ACOPLAMIENTO INTERMEDIO PARA 2 A 5 HP	03010028
		ACOPLAMIENTO INTERMEDIO PARA 7.5 HP	03010018
3	1	VOLUTA	03090038
4	1	IMPULSOR IA1-3-2, Ø5.75"	03140031
		IMPULSOR IA1-5-2, Ø6.81"	03140031B
		IMPULSOR IA1-2-4 Y IA1-7.5-2, Ø7.5"	03140031C
5	1	MANGUITO	30400808
6	1	DEFLECTOR	92010014
7	1	SELLO MECÁNICO	31030131
8	1	EMPAQUE "O"	92010033
9	1	TORNILLO DEL IMPULSOR	91010345C
10	1	ARANDELA 3/8" INOX.	91010061
11	1	ARANDELA DEL IMPULSOR	30400418
12	1	CUÑA	30400631
13	8	TORNILLO PRISIONERO 3/8-16x 1.5"	91010303
14	8	TUERCA 3/8"	91010413
15	8	ARANDELA 3/8" ACERO	91010012
16	4	TORNILLO HEX. 3/8-16 x 1.25"	91010243
		TORNILLO HEX. 1/2-13 x 1.5"	91010263
17	4	ARANDELA 3/8" ACERO	91010012
		ARANDELA 1/2" ACERO	91010014
18	5	TAPÓN MACHO 1/4" NPT	93010143

Para solicitar alguna refacción favor de suministrar el modelo y número de serie como se muestra en la placa de identificación, y la descripción y número de parte como se muestra en la lista de partes.

► IA1½

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	# PARTE
1	1	MOTOR ELÉCTRICO, 200-230/460, ODP	
		5 HP, 3490 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 184TJM	
		7.5 HP, 3515 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 213TJM	
		10 HP, 3505 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 215TJM	
		15 HP, 3530 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 254TJM	
		20 HP, 3525 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 256TJM	
2	1	ACOPAMIENTO INTERMEDIO PARA 5 HP	03010028
		ACOPAMIENTO INTERMEDIO PARA 7.5 A 15 HP	03010018
		ACOPAMIENTO INTERMEDIO PARA 20 HP	03010051
3	1	VOLUTA	03090039
4	1	IMPULSOR IA1½-5-2, Ø6.22"	03140032
		IMPULSOR IA1½-7.5-2, Ø7.13"	03140032B
		IMPULSOR IA1½-10-2, Ø8"	03140032C
		IMPULSOR IA1½-15 Y 20-2, Ø9"	03140032E
5	1	MANGUITO PARA 5 A 10 HP	30400808
		MANGUITO PARA 15 Y 20 HP	30400812
6	1	DEFLECTOR PARA 5 A 10 HP	92010014
		DEFLECTOR PARA 15 Y 20 HP	92010016
7	1	SELLO MECÁNICO PARA 5 A 10 HP	31030131
		SELLO MECÁNICO PARA 15 Y 20 HP	31030133
8	1	EMPAQUE "O"	92010033
9	1	TORNILLO DEL IMPULSOR PARA 5 A 10 HP	91010345C
		TORNILLO DEL IMPULSOR PARA 15 Y 20 HP	91010351
10	1	ARANDELA DE PRESIÓN, 3/8" INOX. PARA 5 A 10 HP	91010061
		ARANDELA DE PRESIÓN, 1/2" INOX. PARA 15 Y 20 HP	91010062
11	1	ARANDELA DEL IMPULSOR PARA 5 A 10 HP	30400418
		ARANDELA DEL IMPULSOR PARA 15 Y 20 HP	30400416
12	1	CUÑA PARA 5 A 10 HP	30400631
		CUÑA PARA 15 Y 20 HP	30400633
13	8	TORNILLO PRISIONERO 3/8-16x 1.5"	91010303
14	8	TUERCA 3/8"	91010413
15	8	ARANDELA DE PRESIÓN 3/8"	91010012
16	4	TORNILLO HEX., 3/8-16 x 1.25" PARA 5 A 10 HP	91010243
		TORNILLO HEX., 1/2-13 x 1.50" PARA 15 Y 20 HP	91010263
17	4	ARANDELA DE PRESIÓN, 3/8" ACERO PARA 5 A 10 HP	91010012
		ARANDELA DE PRESIÓN, 1/2" ACERO PARA 15 Y 20 HP	91010014
18	5	TAPÓN MACHO 1/4" NPT	93010143

► IA1½H

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	# PARTE
1	1	MOTOR ELÉCTRICO, 200-230/460, ODP	
		3 HP, 1740 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 182TJM	
		15 HP, 3530 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 254TJM	
		20 HP, 3525 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 256TJM	
		25 HP, 3530 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 284TJM	
		30 HP, 3525 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 286TJM	
2	1	ACOPAMIENTO INTERMEDIO PARA 3 HP	03010028
		ACOPAMIENTO INTERMEDIO PARA 15 HP	03010018
		ACOPAMIENTO INTERMEDIO PARA 20 HP	03010051
		ACOPAMIENTO INTERMEDIO PARA 25 Y 30 HP	03010020
3	1	VOLUTA	03090039B
4	1	IMPULSOR IA1½H-15-2, Ø7.94" (FLECHA Ø1¼")	03140065
		IMPULSOR IA1½H-20-2, Ø8.63" (FLECHA Ø1¼")	03140065B
		IMPULSOR IA1½H-25 Y 30-2, Ø9"	03140065C
		IMPULSOR IA1½H-3-4, Ø9" (FLECHA Ø7/8")	03140032G
5	1	MANGUITO PARA 3 HP A 20 HP	30400808
		MANGUITO PARA 25 Y 30 HP	30400812
6	1	DEFLECTOR PARA 3 HP A 20 HP	92010014
		DEFLECTOR PARA 25 Y 30 HP	92010016
7	1	SELLO MECÁNICO PARA 3 A 20 HP	31030131
		SELLO MECÁNICO PARA 25 Y 30 HP	31030133
8	1	EMPAQUE "O"	92010033
9	1	TORNILLO DEL IMPULSOR PARA 3 A 20 HP	91010345C
		TORNILLO DEL IMPULSOR PARA 25 Y 30 HP	91010351
10	1	ARANDELA DE PRESIÓN, 3/8" INOX. PARA 3 A 20 HP	91010061
		ARANDELA DE PRESIÓN, 1/2" INOX. PARA 25 Y 30 HP	91010062
11	1	ARANDELA DEL IMPULSOR PARA 3 A 20 HP	30400418
		ARANDELA DEL IMPULSOR PARA 25 Y 30 HP	30400416
12	1	CUÑA PARA 3 A 20 HP	30400631
		CUÑA PARA 25 Y 30 HP	30400633
13	8	TORNILLO PRISIONERO 3/8-16x 1.5"	91010303
14	8	TUERCA 3/8"	91010413
15	8	ARANDELA DE PRESIÓN 3/8"	91010012
16	4	TORNILLO HEX. 3/8-16 x 1.25" PARA 3 HP	91010243
		TORNILLO HEX. 1/2-13 x 1.5" PARA 15 Y 20 HP	91010263
		TORNILLO HEX. 5/8-11 x 1.5" PARA 25 Y 30 HP	91010282
		ARANDELA DE PRESIÓN, 3/8" ACERO PARA 3 HP	91010012
17	4	ARANDELA DE PRESIÓN, 1/2" ACERO PARA 15 Y 20 HP	91010014
		ARANDELA DE PRESIÓN, 5/8" ACERO PARA 25 Y 30 HP	91010015
18	5	TAPÓN MACHO 1/4" NPT	93010143

Para solicitar alguna refacción favor de suministrar el modelo y número de serie como se muestra en la placa de identificación, y la descripción y número de parte como se muestra en la lista de partes.

► IA2½

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	# PARTE
1	1	MOTOR ELÉCTRICO, 200-230/460, ODP	
		3 HP, 1740 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 182T JM	
		5 HP, 1730 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 184T JM	
		10 HP, 3505 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 215T JM	
		15 HP, 3530 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 254T JM	
		20 HP, 3525 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 256T JM	
		25 HP, 3525 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 284T JM	
		30 HP, 3525 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 286T JM	
		40 HP, 3530 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 324T JM	
2	1	ACOPAMIENTO INTERMEDIO, PARA 2 HP, 1750 RPM	03010028
		ACOPAMIENTO INTERMEDIO, PARA 10 Y 15 HP, 3500 RPM	03010018
		ACOPAMIENTO INTERMEDIO, PARA 20 HP, 3525 RPM	03010051
		ACOPAMIENTO INTERMEDIO, PARA 25 Y 30 HP, 3525 RPM	03010020
3	1	VOLUTA	03090041
4	1	IMPULSOR IA2½ PARA 3 HP, Ø9" (FLECHA Ø7/8")	03140034K
		IMPULSOR IA2½ PARA 5 HP, Ø9" (FLECHA Ø7/8")	03140034K
		IMPULSOR IA2½ PARA 10 HP, Ø6.94" (FLECHA Ø7/8")	03140034
		IMPULSOR IA2½ PARA 15 HP, Ø6.94" (FLECHA Ø1¼")	03140034
		IMPULSOR IA2½ PARA 20 HP, Ø7.69" (FLECHA Ø1¼")	03140034B
		IMPULSOR IA2½ PARA 25 HP, Ø8.44" (FLECHA Ø1¼")	03140034C
5	1	IMPULSOR IA2½ PARA 30 HP, Ø8.88" (FLECHA Ø1¼")	03140034D
		IMPULSOR IA2½ PARA 40 HP, Ø9" (FLECHA Ø1¼")	03140034E
6	1	MANGUITO, PARA 3 Y 10 HP	30400808
		MANGUITO, PARA 15 A 40 HP	30400812
7	1	DEFLECTOR, PARA 3 A 10 HP, Ø1¼"	92010014
		DEFLECTOR, PARA 15 A 40 HP, Ø1¼"	92010016
8	1	SELLO MECÁNICO, PARA 3 A 10 HP	31030131
		SELLO MECÁNICO, PARA 15 A 40 HP	31030133
9	1	EMPAQUE "O"	92010033
		TORNILLO IMPULSOR, PARA 3 A 10 HP	91010345C
10	1	TORNILLO IMPULSOR, PARA 15 A 40 HP	91010351
		ARANDELA DE PRESIÓN, 3/8" INOX., PARA 3 A 10 HP	91010061
11	1	ARANDELA DE PRESIÓN, 1/2" INOX., PARA 15 A 40 HP	91010062
		ARANDELA DEL IMPULSOR, PARA 3 A 10 HP	30400418
12	1	ARANDELA DEL IMPULSOR, PARA 15 A 40 HP	30400416
		CUÑA, PARA 3 A 10 HP	30400631
13	8	CUÑA, PARA 15 A 40 HP	30400633
		TORNILLO PRISIONERO 3/8-16x 1.5"	91010303
14	8	TUERCA 3/8"	91010413
		ARANDELA DE PRESIÓN 3/8"	91010012
16	4	TORNILLO, 3/8-16 x 1.25" PARA 3 Y 5 HP	91010243
		TORNILLO, 1/2-13 x 1.5" PARA 10 A 20 HP	91010263
		TORNILLO, 5/8-11 x 1.5" PARA 25 A 40 HP	91010282
17	4	ARANDELA DE PRESIÓN, 3/8" ACERO, PARA 3 Y 5 HP	91010012
		ARANDELA DE PRESIÓN, 1/2" ACERO, PARA 10 A 20 HP	91010014
		ARANDELA DE PRESIÓN, 5/8" ACERO, PARA 25 Y 40 HP	91010015
18	5	TAPÓN MACHO 1/4" NPT	93010143

► IA2H

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	# PARTE
1	1	MOTOR ELÉCTRICO, 200-230/460, ODP	
		25 HP, 3525 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 284T JM	
		30 HP, 3525 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 286T JM	
2	1	ACOPAMIENTO INTERMEDIO, PARA 25 Y 30 HP	03010020
3	1	VOLUTA	03090040B
4	1	IMPULSOR IA2H-25-2, Ø8.63"	03140034H
		IMPULSOR IA2H-30-2, Ø9"	03140034I
5	1	MANGUITO	30400812
6	1	DEFLECTOR	92010016
7	1	SELLO MECÁNICO	31030133
8	1	EMPAQUE "O"	92010033
9	1	TORNILLO DEL IMPULSOR	91010351
10	1	ARANDELA DE PRESIÓN 1/2" INOX.	91010062
11	1	ARANDELA DEL IMPULSOR	30400416
12	1	CUÑA	30400633
13	8	TORNILLO PRISIONERO 3/8-16 x 1.5"	91010303
14	8	TUERCA 3/8"	91010413
15	8	ARANDELA DE PRESIÓN 3/8"	91010012
16	4	TORNILLO 5/8-11 x 1.5"	91010282
17	4	ARANDELA DE PRESIÓN 5/8" ACERO	91010015
18	5	TAPÓN MACHO 1/4" NPT	93010143

Para solicitar alguna refacción favor de suministrar el modelo y número de serie como se muestra en la placa de identificación, y la descripción y número de parte como se muestra en la lista de partes.

► IA3

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	# PARTE
1	1	MOTOR ELÉCTRICO, 200-230/460, ODP	
		3 HP, 1740 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 182T JM	
		5 HP, 1730 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 184T JM	
		7.5 HP, 1750 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 213T JM	
		15 HP, 3530 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 254T JM	
		20 HP, 3525 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 256T JM	
		25 HP, 3525 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 284T JM	
		30 HP, 3525 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 286T JM	
		40 HP, 3530 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 324T JM	
		50 HP, 3530 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 326T JM	
2	1	ACOPLAMIENTO INTERMEDIO, PARA 3 A 5 HP, 1750 RPM	03010028
		ACOPLAMIENTO INTERMEDIO, PARA 7.5 HP, 3500 RPM	03010018
		ACOPLAMIENTO INTERMEDIO, PARA 15 Y 20 HP, 3500 RPM	03010051
		ACOPLAMIENTO INTERMEDIO, PARA 25 A 50 HP, 3525 RPM	03010020
3	1	VOLUTA	03090042
4	1	IMPULSOR IA3 PARA 3 HP, Ø7.5" (FLECHA Ø7/8")	03140035I
		IMPULSOR IA3 PARA 5 HP, Ø8.4" (FLECHA Ø7/8")	03140035J
		IMPULSOR IA3 PARA 7.5 HP, Ø9" (FLECHA Ø7/8")	03140035H
		IMPULSOR IA3 PARA 15 Y 20 HP, Ø6.94" (FLECHA Ø1¼")	03140035B
		IMPULSOR IA3 PARA 25 HP, Ø7.5" (FLECHA Ø1¼")	03140035C
		IMPULSOR IA3 PARA 30 HP, Ø8" (FLECHA Ø1¼")	03140035D
		IMPULSOR IA3 PARA 40 HP, Ø8.75" (FLECHA Ø1¼")	03140035E
5	1	IMPULSOR IA3 PARA 50 HP, Ø9" (FLECHA Ø1¼")	03140035F
		MANGUITO, PARA 3 A 7.5 HP	30400808
6	1	MANGUITO, PARA 15 A 50 HP	30400812
		DEFLECTOR, PARA 3 A 7.5 HP, Ø1¼"	92010014
7	1	DEFLECTOR, PARA 15 A 50 HP, Ø1¼"	92010016
		SELLO MECÁNICO, PARA 3 A 7.5 HP	31030131
8	1	SELLO MECÁNICO, PARA 15 A 50 HP	31030133
		EMPAQUE "O"	92010033
9	1	TORNILLO DEL IMPULSOR, PARA 3 A 7.5 HP	91010345C
		TORNILLO DEL IMPULSOR, PARA 15 A 50 HP	91010351
10	1	ARANDELA DE PRESIÓN, 3/8" INOX., PARA 3 A 7.5 HP	91010061
		ARANDELA DE PRESIÓN, 1/2" INOX., PARA 15 A 50 HP	91010062
11	1	ARANDELA DEL IMPULSOR, PARA 3 A 7.5 HP	30400418
		ARANDELA DEL IMPULSOR, PARA 15 A 50 HP	30400416
12	1	CUÑA, PARA 3 HP A 7.5 HP	30400631
		CUÑA, PARA 15 A 50 HP	30400633
13	8	TORNILLO PRISIONERO 3/8-16x 1.5"	91010303
14	8	TUERCA 3/8"	91010413
15	8	ARANDELA DE PRESIÓN 3/8"	91010012
16	4	TORNILLO, 3/8-16 x 1.25" PARA 3 Y 5 HP	91010243
		TORNILLO, 1/2-13 x 1.50" PARA 7.5 A 20 HP	91010263
		TORNILLO, 5/8-11 x 1.50" PARA 25 A 50 HP	91010282
17	4	ARANDELA DE PRESIÓN, 3/8" ACERO, PARA 3 Y 5 HP	91010012
		ARANDELA DE PRESIÓN, 1/2" ACERO, PARA 7.5 A 20 HP	91010014
		ARANDELA DE PRESIÓN, 5/8" ACERO, PARA 25 Y 50 HP	91010015
18	1	TAPÓN MACHO 1/2" NPT	93010142
19	3	TAPÓN MACHO 1/4" NPT	93010143


► IA3H

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	# PARTE
1	1	MOTOR ELÉCTRICO, 200-230/460, ODP	
		30 HP, 3525 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 286T JM	
		40 HP, 3530 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 324T JM	
		50 HP, 3530 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 326T JM	
		60 HP, 3565 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 364T JM	
		75 HP, 3565 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 365T JM	
2	1	ACOPLAMIENTO INTERMEDIO, PARA 30 A 75 HP, 3500 RPM	03010020
3	1	VOLUTA	03090042
4	1	IMPULSOR IA3H PARA 30 HP, Ø 7.5" (FLECHA Ø1¼")	03140066B
		IMPULSOR IA3H PARA 40 HP, Ø 7.94" (FLECHA Ø1¼")	03140066C
		IMPULSOR IA3H PARA 50 HP, Ø 8.5" (FLECHA Ø1¼")	03140066D
		IMPULSOR IA3H PARA 60 A 75 HP, Ø 9" (FLECHA Ø1¼")	03140066E
5	1	MANGUITO, PARA 30 A 75 HP	30400812
6	1	DEFLECTOR, PARA 30 A 75 HP, Ø1¼"	92010016
7	1	SELLO MECÁNICO, PARA 30 A 75 HP	31030133
8	1	EMPAQUE "O"	92010033
9	1	TORNILLO DEL IMPULSOR	91010351
10	1	ARANDELA DE PRESIÓN, 1/2" INOX.	91010062
11	1	ARANDELA DEL IMPULSOR	30400416
12	1	CUÑA, PARA 30 A 75 HP	30400633
13	8	TORNILLO PRISIONERO 3/8-16 x 1.5"	91010303
14	8	TUERCA 3/8"	91010413
15	8	ARANDELA DE PRESIÓN 3/8"	91010012
16	4	TORNILLO, 5/8-11 x 1.5"	91010282
17	4	ARANDELA DE PRESIÓN, 5/8" ACERO	91010015
18	1	TAPÓN MACHO 1/2" NPT	93010142
19	3	TAPÓN MACHO 1/4" NPT	93010143

Para solicitar alguna refacción favor de suministrar el modelo y número de serie como se muestra en la placa de identificación, y la descripción y número de parte como se muestra en la lista de partes.

VISTA EXPLOSIONADA DE BOMBA CENTRÍFUGA

MODELO
* IA1½XH

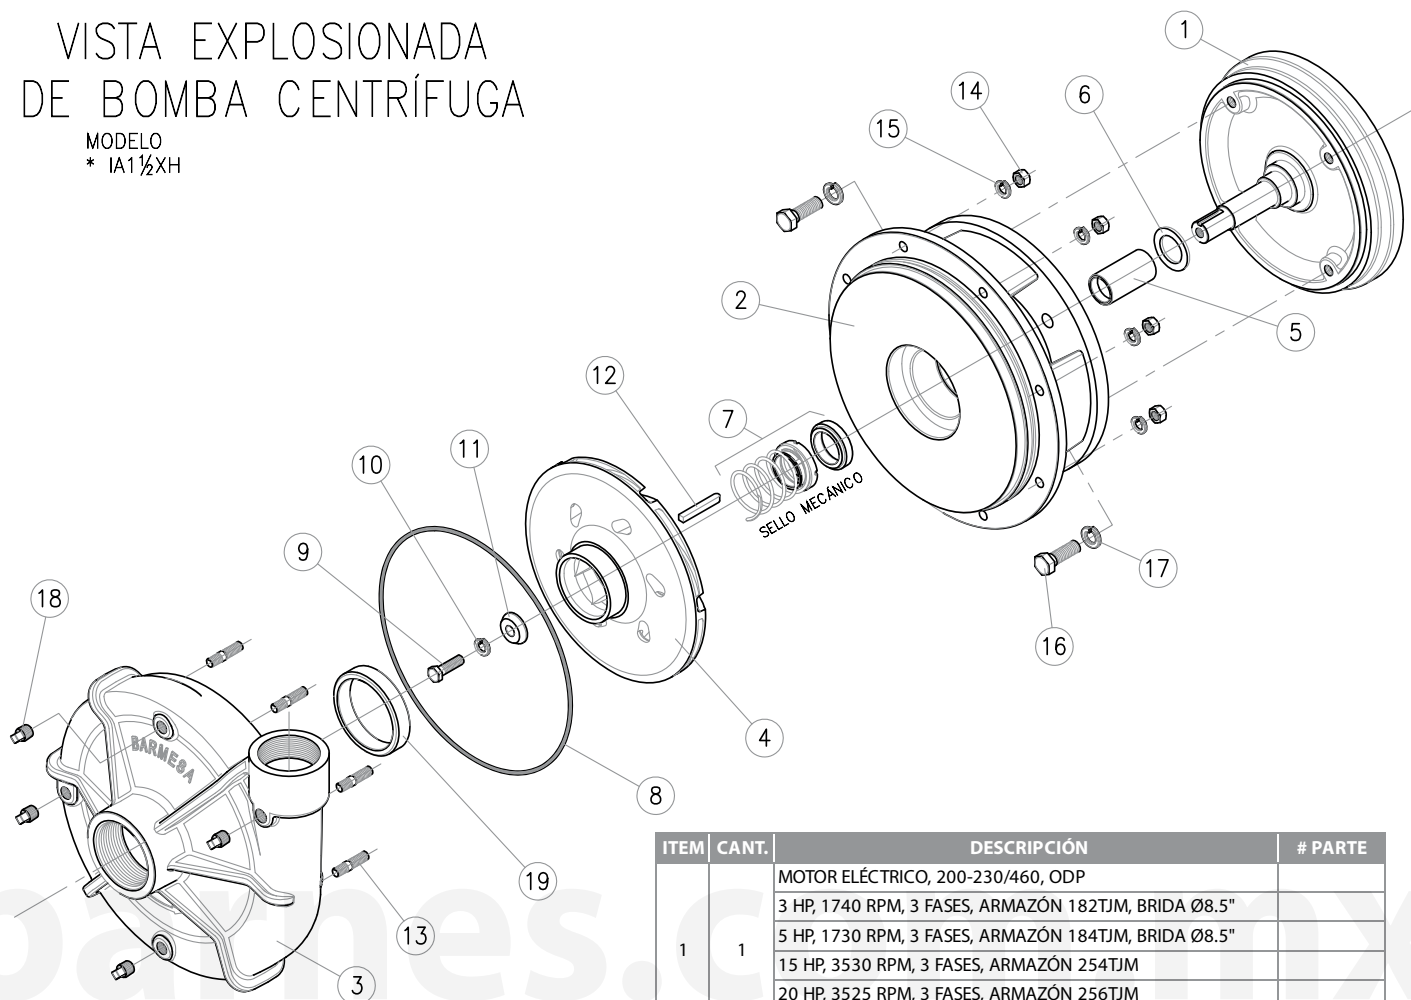


ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	# PARTE
1	1	MOTOR ELÉCTRICO, 200-230/460, ODP	
		3 HP, 1740 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 182TJM, BRIDA Ø8.5"	
		5 HP, 1730 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 184TJM, BRIDA Ø8.5"	
		15 HP, 3530 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 254TJM	
		20 HP, 3525 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 256TJM	
		25 HP, 3530 RPM, 3 FASES, ARMAZÓN 284TJM	
2	1	ACOPLAMIENTO INTERMEDIO, PARA 3 A 20 HP	03010050
		ACOPLAMIENTO INTERMEDIO, PARA 25 HP	03010050B
3	1	VOLUTA	03090079
4	1	IMPULSOR IA1½XH-15-2, Ø7.25"	03140076
		IMPULSOR IA1½XH-20-2, Ø8.38"	03140076B
		IMPULSOR IA1½XH-25-2, Ø9.19"	03140076C
		IMPULSOR IA1½XH-3-4, Ø9.19"	
		IMPULSOR IA1½XH-5-4, Ø9.19"	
5	1	MANGUITO, PARA 3 A 25 HP	30400829
6	1	DEFLECTOR, PARA 3 A 25 HP	92010016
7	1	SELLO MECÁNICO, PARA 3 A 25 HP	31030133
8	1	EMPAQUE "O"	92010033
9	1	TORNILLO DEL IMPULSOR, PARA 3 A 25 HP	91010351
10	1	ARANDELA DE PRESIÓN 1/2" INOX. PARA 3 A 25 HP	91010062
11	1	ARANDELA DEL IMPULSOR PARA 3 A 25 HP	30400416
12	1	CUÑA PARA 3 A 25 HP	30400633
13	8	TORNILLO PRISIONERO 3/8-16x 1.5"	91010303
14	8	TUERCA 3/8"	91010413
15	8	ARANDELA DE PRESIÓN 3/8"	91010012
16	4	TORNILLO, 1/2-13 x 1.5" PARA 3 Y 20 HP	91010263
		TORNILLO, 5/8-11 x 1.5" PARA 25 HP	91010282
17	4	ARANDELA DE PRESIÓN 1/2" ACERO PARA 3 A 20 HP	91010014
		ARANDELA DE PRESIÓN 5/8" ACERO PARA 25 HP	91010015
18	4	TAPÓN MACHO 1/4" NPT	93010143
19	1	ANILLO DE DESGASTE	30400324

Para solicitar alguna refacción favor de suministrar el modelo y número de serie como se muestra en la placa de identificación, y la descripción y número de parte como se muestra en la lista de partes.

VISTA EXPLOSIONADA DE BOMBA CENTRÍFUGA

MODELO
* IA2½H

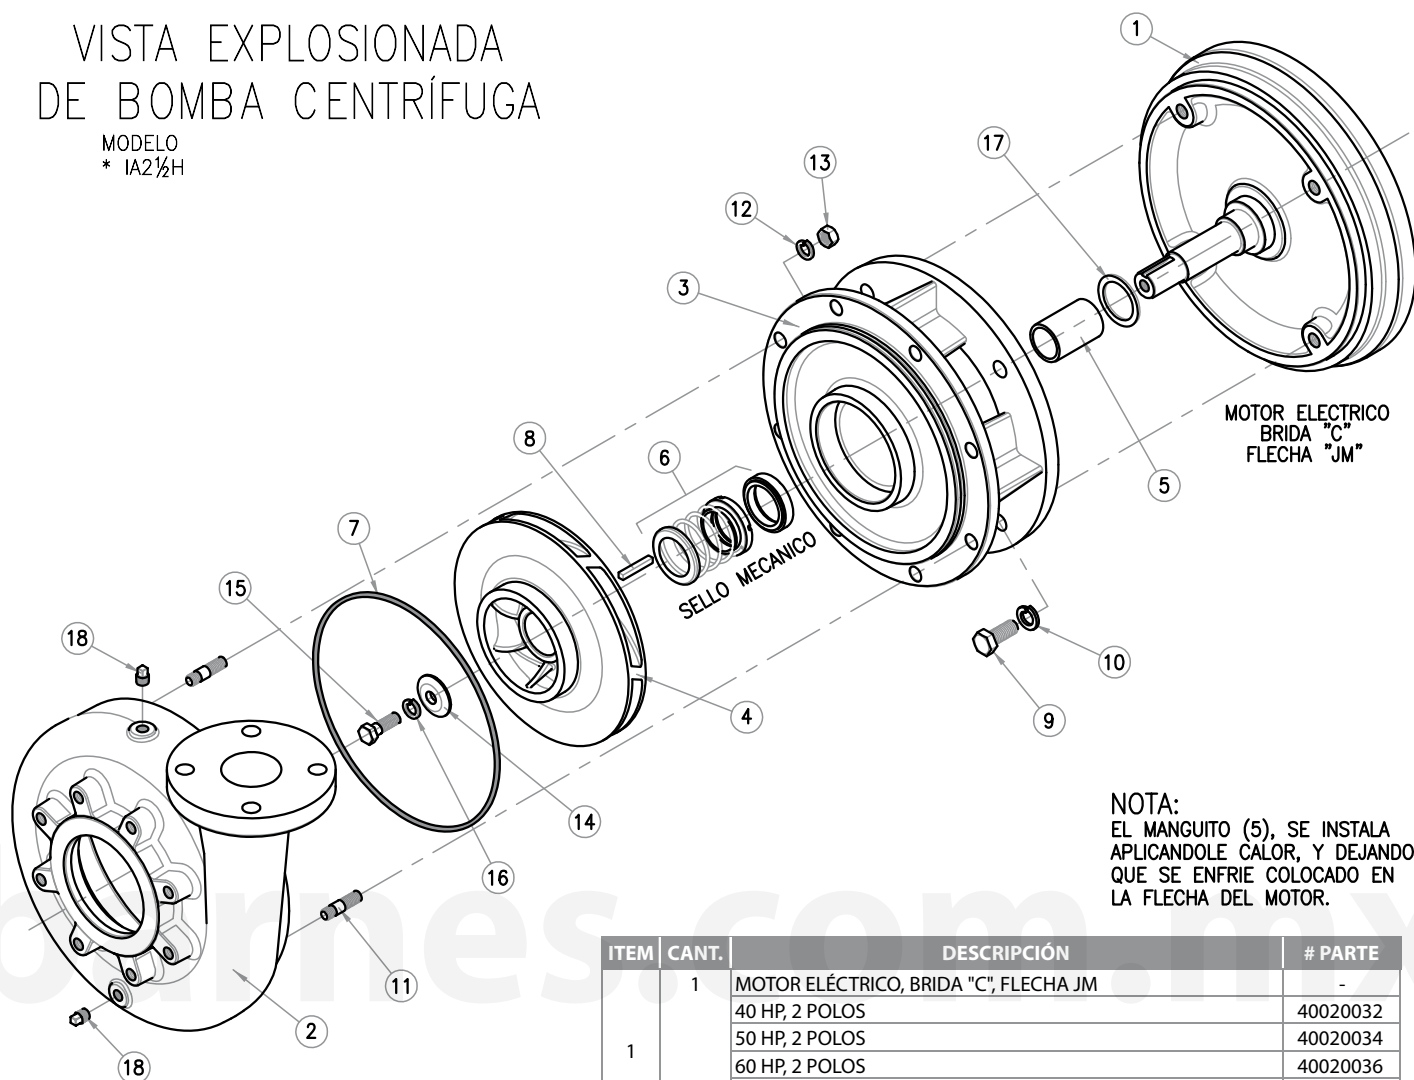

NOTA:
EL MANGUITO (5), SE INSTALA
APLICÁNDOLE CALOR, Y DEJANDO
QUE SE ENFRIE COLOCADO EN
LA FLECHA DEL MOTOR.


ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	# PARTE
1	1	MOTOR ELÉCTRICO, BRIDA "C", FLECHA JM	-
		40 HP, 2 POLOS	40020032
		50 HP, 2 POLOS	40020034
		60 HP, 2 POLOS	40020036
		75 HP, 2 POLOS	40020038
		100 HP, 2 POLOS	40020040
2	1	CUERPO IA2½H	3090094
3	1	ACOPLAMIENTO IA2½H	3010065
4	1	IMPULSOR IA2½H	-
		100 HP, 2 POLOS (Ø 259 mm)	3140142
		75 HP, 2 POLOS (Ø 250 mm)	03140142B
		60 HP, 2 POLOS (Ø 230 mm)	03140142C
		50 HP, 2 POLOS (Ø 215 mm)	03140142D
		40 HP, 2 POLOS (Ø 200 mm)	03140142E
5	1	MANGUITO IA2½H	30400838
6	1	SELLO MECÁNICO 1-3/4"Ø ESP.	31030411
7	1	ANILLO "O" # 3-377	92010090
8	1	CUÑA 1/4" x 1/4" x 2" LGO.	30400633
9	4	TORNILLO HEX. DE 5/8" x 1½"	91010282
10	4	ARANDELA DE PRESIÓN 5/8"	91010015
11	8	TORNILLO PRISIONERO 1/2-13UNC x 2"	91010310
12	8	ARANDELA DE PRESIÓN 1/2"	91010014
13	8	TUERCA DE 1/2"	91010415
14	1	ARANDELA DEL IMPULSOR	30400416
15	1	TORNILLO HEX. DE 1/2-13UNC x 1½" SS	91010351
16	1	ARANDELA DE PRESIÓN 1/2" SS	91010062
17	1	ARANDELA DEFLECTORA 1-3/4"Ø	92010016
18	2	TAPÓN MACHO DE 1/4"	93010143

Para solicitar alguna refacción favor de suministrar el modelo y número de serie como se muestra en la placa de identificación, y la descripción y número de parte como se muestra en la lista de partes.

VISTA EXPLOSIONADA DE BOMBA CENTRÍFUGA

MODELO
* IA2EXH-U

PRIMERO, CALENTAR EL
MANGUITO Y COLOCARLO EN
LA FLECHA, DEJANDO QUE SE
ENFRIE YA INSTALADO.

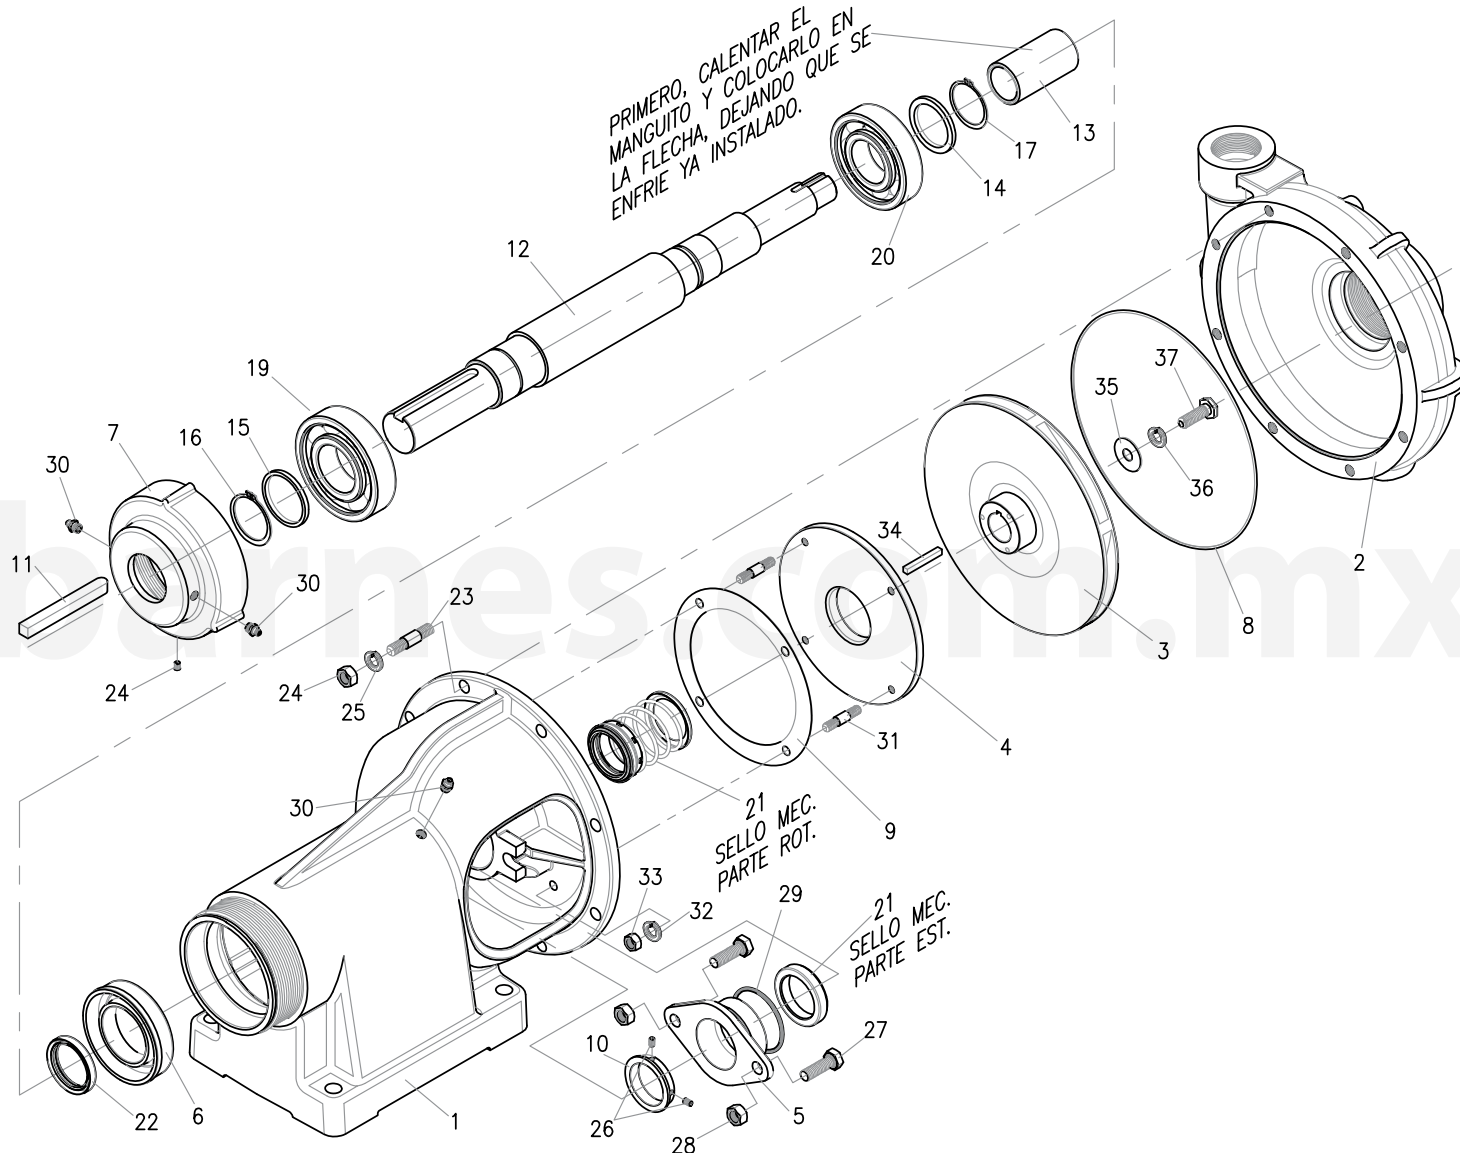

Para solicitar alguna refacción favor de suministrar el modelo y número de serie como se muestra en la placa de identificación, y la descripción y número de parte como se muestra en la lista de partes.

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	# PARTE	MATERIAL
1	1	Bastidor	03040010B	Hierro Gris
2	1	Cuerpo	03090073	Hierro Gris
3	1	Impulsor	3140064D	Hierro Gris
4	1	Plato de desgaste	03190010	Hierro Gris
5	1	Porta sello	03190101	Hierro Gris
6	1	Soporte retén	03210003	Hierro Gris
7	1	Tuerca	03250002	Hierro Gris
8	1	O-Ring	92010033	Buna-N
9	1	Empaque	92010191	Papel Adampac
10	1	Arandela Retén	30400431	Bronce
11	1	Cuña de 1/2" x 1/2" x 4 1/2"	30400632	Acero 1018
12	1	Flecha IA4U	30400719	Acero 4140
13	1	Manguito IA4U	30400810	Acero Inox. 304
14	1	Separador Interior	30400881	Acero Inox. 304
15	1	Separador Exterior	30400882	Acero Inox. 304
16	1	Candado # 5100-215	31010005	Acero Templado
17	1	Candado # 5100-200	31010007	Acero Templado
18		N/R		
19	1	Rodamiento Exterior	31020015	Acero
20	1	Rodamiento Interior	31020017	Acero
21	1	Sello Mecánico T21 de 1 7/8" Ø	31030160	Carbón/Cerámica
22	1	Retén CR # 19220	31150007	Acero/Viton
23	8	Torn. Prisionero de 1/2"x 1 3/4" largo	91010309	Acero al Carbón
24	8	Tuerca de 1/2"	91010415	Acero al Carbón
25	8	Arandela de Presión 1/2"	91010014	Acero al Carbón
26	3	Opresor 1/4"x 1/2" UNC	91010170	Acero al Carbón
27	2	Torn. Cab. Cuad. de 1/2"x 1 1/2" largo	91010401B	Acero Galv.
28	2	Tuerca de 1/2"	91010454	Bronce
29	1	O-Ring # 2-230	92010078	Buna-N
30	3	Grasera 1/8" NPT	93010041	Material
31	4	Tornillo Prisionero 3/8"x 1 1/2" largo	91010303	Acero al Carbón
32	4	Arandela de Presión 3/8"	91010012	Acero Galv.
33	4	Tuerca de 3/8"	91010413	Acero Galv.
34	1	Cuña de 1/4"x 1/4"x 2" de largo	30400633	Acero 1018
35	1	Arandela de Impulsor	30400416	Acero Inox.
36	1	Arandela de Presión 1/2"	91010062	Acero Inox
37	1	Torn. Cab. Hex. de 1/2"x 1 1/2" largo	91010351	Acero inox.
38	1/2 kg	Grasa especificación: NLGI-2	98010043	Grasa Mineral

Para solicitar alguna refacción favor de suministrar el modelo y número de serie como se muestra en la placa de identificación, y la descripción y número de parte como se muestra en la lista de partes.



Siempre desconecte la bomba antes de aplicar un mantenimiento, servicio o reparación, para evitar descargas eléctricas.

PROBLEMA	CAUSA	REVISIÓN
A) La bomba no ceba, el vacuómetro indica una lectura menor a la normal.	1. Fuga de aire en la succión del sistema.	- Juntas roscadas en la succión estén bien apretadas. - Que los empaques no estén deteriorados. - Que el sello mecánico no presente fugas. - Que el tapón de drenado tenga fugas.
	2. Líquido insuficiente en el cuerpo de la bomba.	- Que el cuerpo de la bomba esté lleno de agua.
	3. Baja velocidad de operación.	- Que el motor otorgue las revoluciones necesarias.
	4. Bomba atascada.	- Que el impulsor gire libremente. - Que las partes internas estén limpias.
	5. Defectos mecánicos.	- Que las partes internas no estén desgastadas.
B) La bomba no ceba, el vacuómetro indica una lectura mayor a la normal.	1. Tubería de succión obstruida.	- Que la línea de succión esté limpia.
C) La bomba ceba bien, la lectura del vacuómetro es normal, el manómetro indica una presión menor a la normal.	1. La velocidad de la bomba es muy baja.	- Que el voltaje sea el correcto.
	2. Defectos mecánicos.	- Que las partes internas no estén desgastadas.
D) La bomba ceba bien, la lectura del vacuómetro es casi normal, la lectura del manómetro es mayor.	1. Descarga obstruida.	- La tubería de descarga esté libre de obstrucciones. - Que las válvulas de descarga operen correctamente.
E) La bomba pierde su cebamiento durante su operación, la lectura del vacuómetro baja a cero.	1. Nivel dinámico de succión muy alto.	- Cuando la bomba esté operando, que nunca le falte agua en la succión.
	2. La bomba está succionando aire.	- Que no existan fugas en las tuberías de succión, bridas y juntas. - Que no exista el efecto vórtice al final de la succión, esto por falta de agua.
F) La bomba ceba bien y bombea satisfactoriamente pero con mucho ruido.	1. Base de la bomba, suelta.	- Que los tornillos en la base estén apretados. - Que no existan quebraduras en la base.
	2. Cavitación.	- Que el nivel dinámico no sea muy alto. - Que la capacidad de bombeo no sea demasiada. - Que el equipo esté operando en el rango de la NPSHR.
	3. Baleros.	- Si al reducir el gasto se quita el ruido, entonces el problema está en el inciso "C"; cierre parcialmente la válvula de descarga. - Que los baleros no estén desgastados.
	4. Vibración.	- Que exista aceite en el depósito del bastidor. - Que el impulsor no tenga algún material extraño. - Que la bomba esté operando en el rango. - Que la alineación esté correcta.
G) El motor se sobrecarga.	1. Bajo voltaje.	- Que el voltaje sea el correcto.
	2. Sobrecarga.	- Que el amperaje de placa no se exceda. - Que no exista material extraño que pueda forzar el impulsor. - Que el motor sea adecuado para la bomba.

NOTA: Barnes de México S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones debido al desmontaje en el campo. El desmontaje de las bombas o accesorios suministrados que no sean de Barnes de México S.A. de C.V. o sus centros de servicio autorizado, automáticamente anulará la garantía.

GARANTÍA DE BOMBAS, MOTOBOMBAS Y ELECTROBOMBAS

Garantizamos al comprador inicial, durante el período de 12 meses a partir de la fecha de compra, cada bomba, motobomba y electrobomba nueva vendida por nosotros, contra defecto de manufactura.

Nuestra garantía está limitada únicamente a reemplazar o reponer la parte o partes de nuestra fabricación que resulten defectuosas con el uso normal del equipo. En los motores y partes que no son de nuestra fabricación, hacemos extensiva por nuestro conducto la garantía del fabricante original.

Esta garantía queda sin efecto en los siguientes casos: si el equipo ha sido desensamblado, si ha sufrido alteración o mal uso, si ha sido conectado a circuitos eléctricos de características diferentes a las indicadas en su placa, o si ha sido conectado sin la protección adecuada.

NO seremos responsables bajo esta garantía, por daños y/o perjuicios de cualquier índole, ni tampoco seremos responsables de cualquier tipo de gasto o flete derivado, relacionado, o como consecuencia de la reposición o reparación de las partes o piezas defectuosas.

Barnes de México, S.A. de C.V. no asume, ni autoriza a ninguna persona o entidad a tomar en su nombre, cualquier otra obligación o compromiso relacionado con nuestras bombas.



Equipos
de Bombeo

Barmesa®



MANN®
P U M P S

